


## 改善箇所説明図

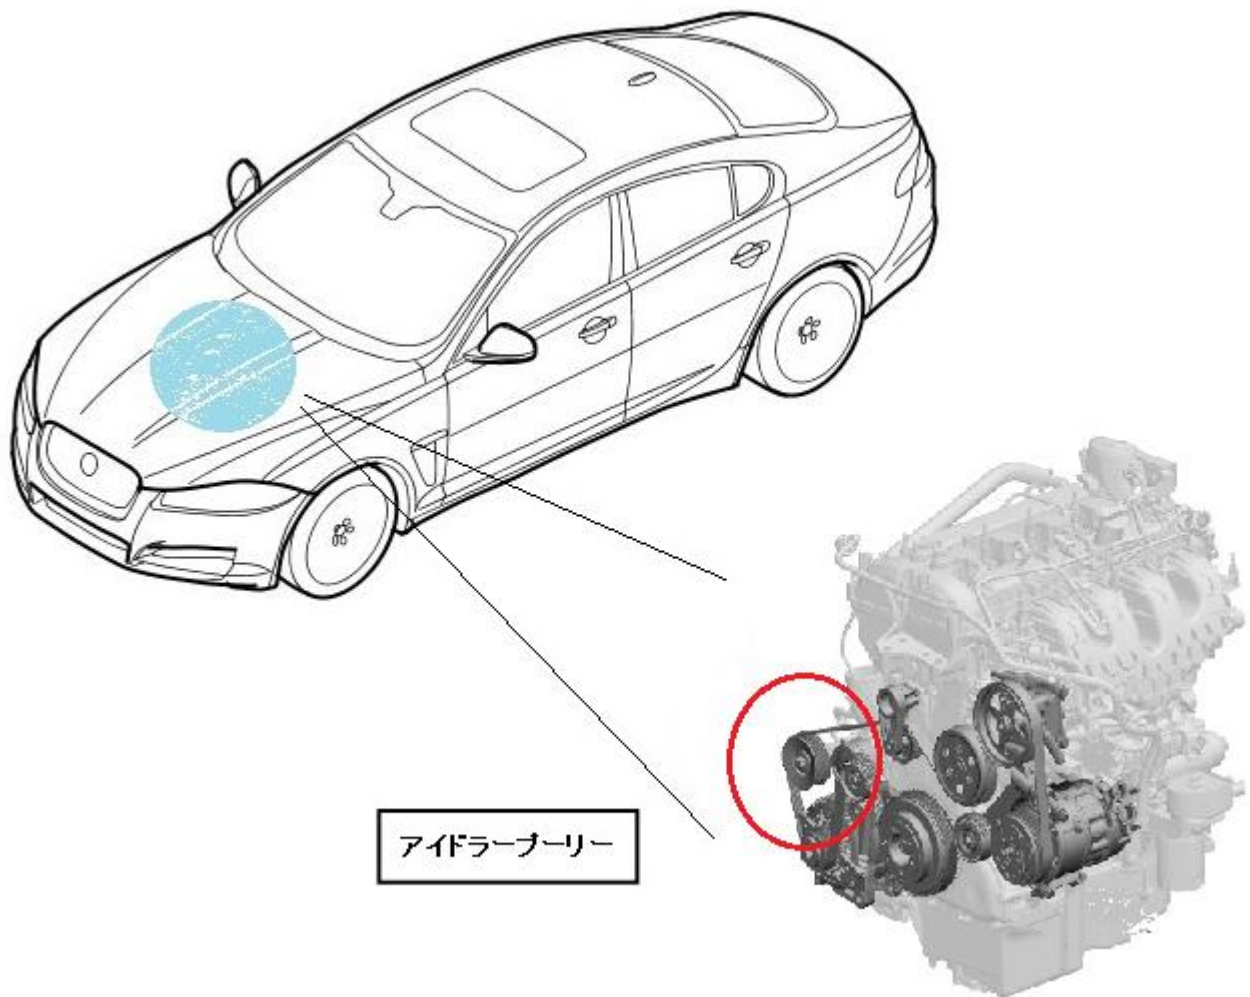

### 基準不適合発生箇所

原動機の補機駆動ベルトのアイドラプーリーにおいて、製造時に設計で指示されていない塗装をしているため、使用過程で塗装が薄くなり取付ボルトの締結力が低下することがある。そのため、取付ボルトが緩み、そのままの状態で使用を続けると、取付ボルトが破断し、プーリーが脱落してパワーステアリングのアシスト力が失われ、ハンドルの操作力が増大するおそれがある。

### 改善の内容

全車両、アイドラプーリーを良品と交換する。

注：  は点検部品を示す。