


不 具 合 箇 所 説 明 図



不 具 合 発 生 箇 所

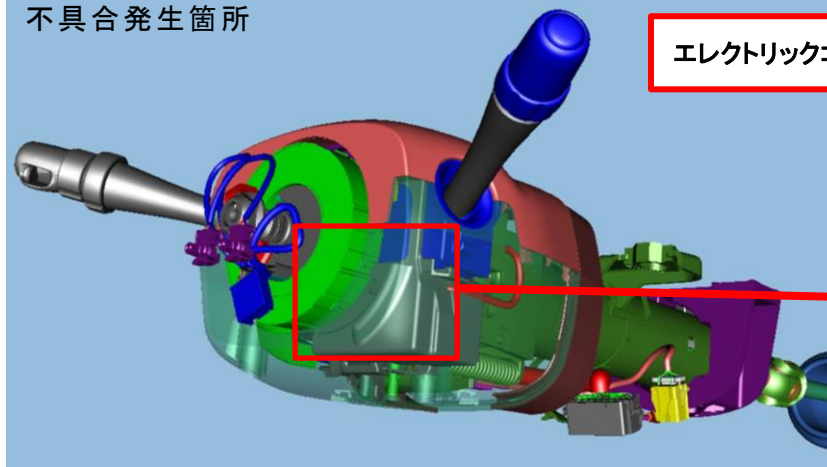

エレクトリックコラムロック



は不具合発生部品

<不具合の状況>

ハンドルロックを作動させるモーターの製造が不適切なため、モーター内部のコイルの絶縁体が損傷しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、コイルが短絡してモーターが作動しなくなってハンドルロックが解除できず、エンジンが始動できないおそれがある。

<識別方法>

左ボディー構造部分に青色ペイントを塗布する。

<改善内容>

全車両、エレクトリックコラムロックを良品に交換する。