


改善箇所説明図

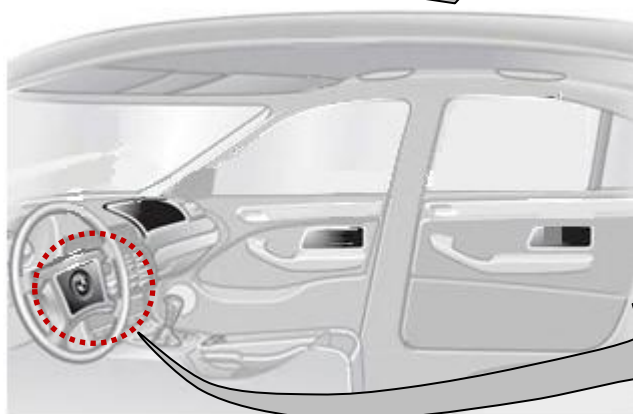

図：左ハンドル車



左ハンドル車

運転席エアバッグ（裏側）



インフレーター

基準不適合箇所

運転席エアバッグ内のインフレーター

基準不適合の内容

運転席用エアバッグのインフレーター（膨張装置）の補給用部品において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切なものがある。そのため、車両の修理時に当該インフレーターに交換し、そのままの状態で使用を続けると、高い湿度の環境下で大きな温度変化の繰り返しによりガス発生剤が劣化し、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損するおそれがある。

改善措置の内容

全車両エアバッグインフレーターを確認し、該当するインフレーターであった場合には対策品に交換する。