


不 具 合 箇 所 説 明 図

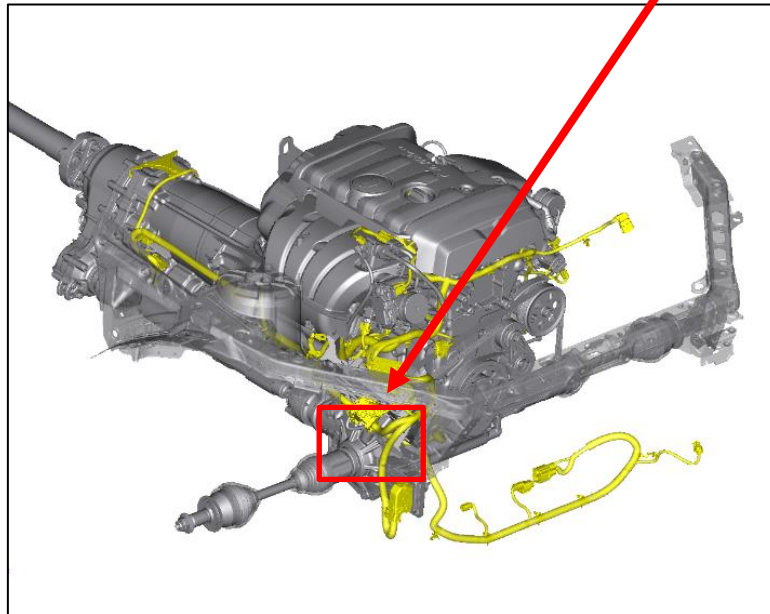

は不具合発生箇所

<不具合の状況>

エンジンのアース線の取り回しが不適切なため、ドライブシャフトに接触しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行中にアース線が損傷し、最悪の場合、エンジンが始動できなくなるおそれがある。

<改善内容>

全車両、エンジンのアース線の取り回し点検し、損傷の無い場合は適切な固定をする。損傷が被覆のみであった場合は、アース線を修理し、アース線内部のワイヤーまで損傷があった場合には、アース線アッセンブリーを交換する。

<識別方法>

左側ストラットタワー部分に黄色ペイントを塗布する。