

改善箇所説明図



基準不適合の内容

エンジン冷却装置において、エンジンオイルクーラーホースの組付け作業が不適切なため、当該クーラーホース接続部のスリーブが正しく嵌合されていないものがある。そのため、クーラーホース接続部からエンジンオイルが漏れ、漏れたエンジンオイルがフロントブレーキディスクに付着し、最悪の場合、フロントブレーキの制動力が低下するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、エンジンオイルクーラーホース接続部のスリーブを点検し、正しく嵌合していないものは良品に交換する。