



改善箇所説明図

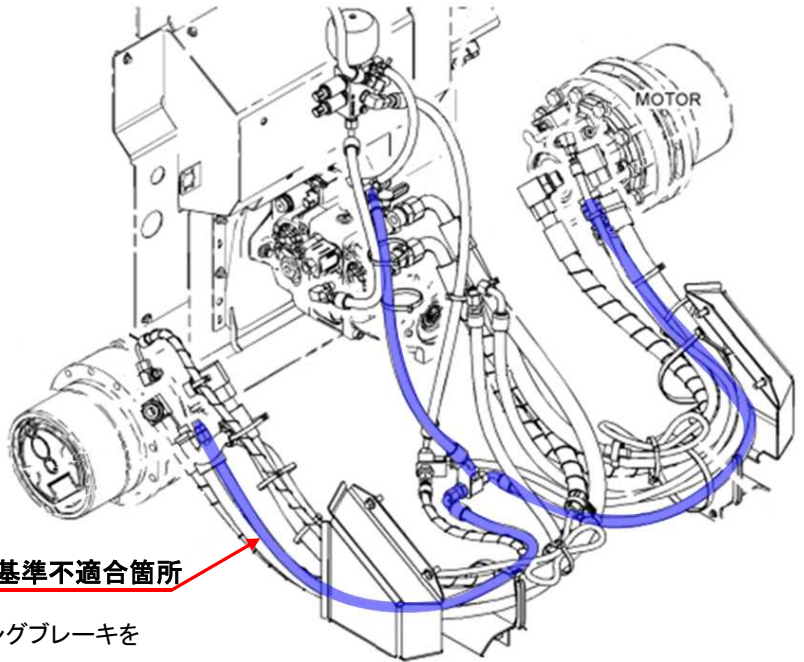

基準不適合箇所

走行モータに備え付けられているパーキングブレーキを解除するための油圧ホース
油圧をかけることでブレーキを解除するが、油漏れにより解除に必要な圧力が失われ、意図せずブレーキが作動する

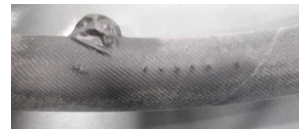

【基準不適合の内容】

ショベル・ローダの動力伝達装置において、パーキングブレーキを制御する油圧ホースの製造が不適切なため、耐圧性が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、作動時にホースに耐圧限度を超える油圧がかかり、当該ホースが破損して作動油が漏れ、最悪の場合、パーキングブレーキが意図せず作動もしくは解除不能になるおそれがある。

【改善措置の内容】

全車両ホースを確認し、印字された製造日付が交換対象のものであることを確認したうえで良品と交換する。

識別： 改善実施済み車については、キャブ後面ガラス左下、又は、左支柱下にNo.外-2485のステッカーを貼付し、正しい方法で再接続された部位にはマーカーペンで丸印をつける。