

改善箇所説明図



不具合の内容

緩衝装置において、リヤショックアブソーバーロアマウント部の強度が不足しているため、悪路走行時の衝撃等によりロアマウント部に亀裂が生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進展し、ロアマウント部が破断して緩衝機能が失われ、最悪の場合、転倒するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、リヤショックアブソーバーのロアマウント部を点検し、不具合品が装着されている場合は、リヤショックアブソーバーを対策品に交換する。

識別: 対策品は、リヤショックアブソーバーロアマウント部の上面中央に赤ペイントを施し識別する。

