


改善箇所説明図

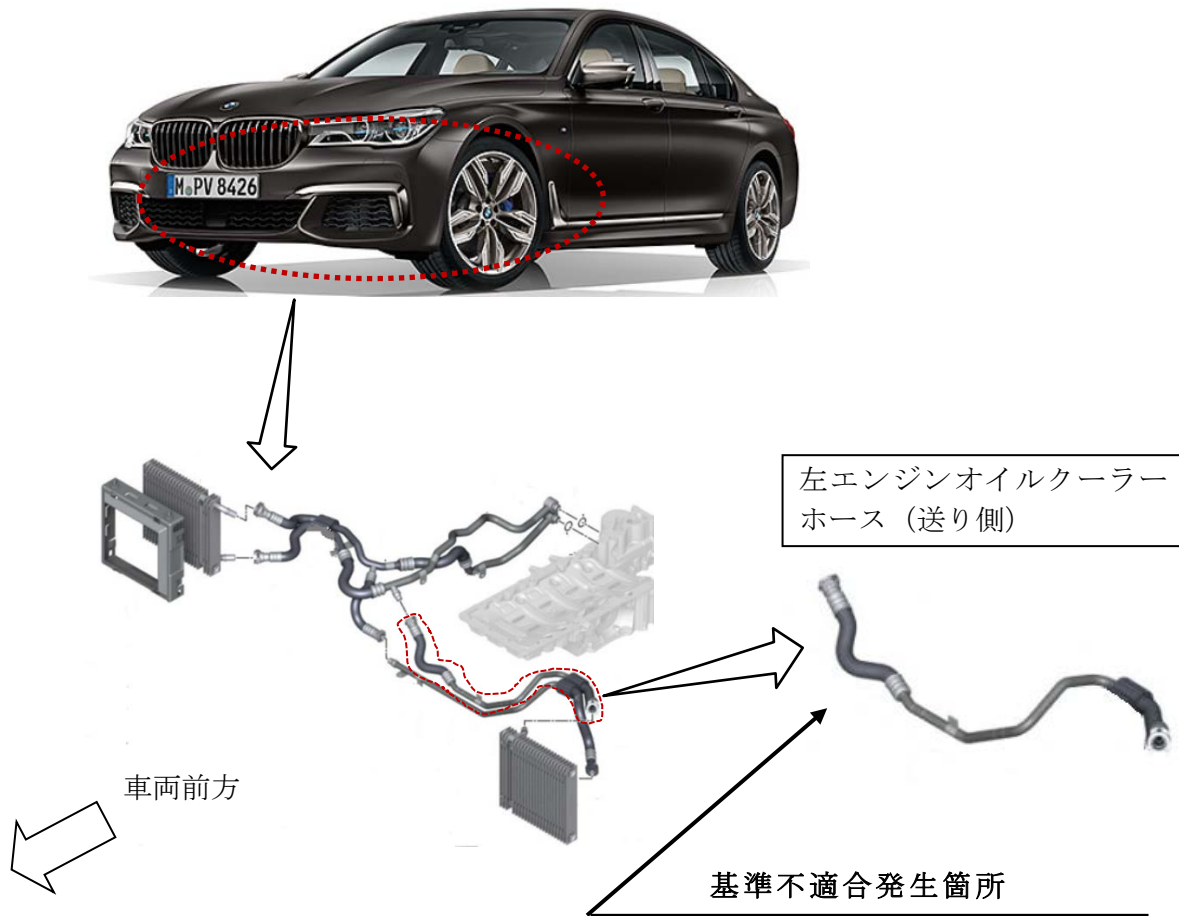

エンジン冷却装置において、左側のエンジンオイルクーラーホース（送り側）の製造が不適切なため、耐熱性が不足したクーラーホースが組み付けられたものがある。そのため、エンジンオイルの熱影響により、クーラーホースが破損してオイルが漏れ、最悪の場合、漏れたオイルがフロントブレーキディスクに付着し、フロントブレーキの制動力が低下するおそれがある。

改善の内容

全車両、左側のエンジンオイルクーラーホース（送り側）を良品に交換する。

注) は、交換する部品を示す。

識別：ボンネット左ダンパー上側取り付け部に、白ペンを塗布する。