

改善箇所説明図



基準不適合発生箇所
(ブレーキリザーバーホース)



注： は交換部品を示す

不具合の内容

制動装置において、リヤのブレーキマスターシリンダとリザーブタンクを接続するホース（ブレーキリザーバーホース）の製造管理が不適切なため、耐油性の低いホースが組み付けられたものがある。そのため、ブレーキ液が当該ホースに浸潤し、そのままの状態で使用を続けると、ブレーキ液がホースから滲み漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、リヤのブレーキリザーバーホースを良品に交換する。

識別

良品に交換されたリヤのブレーキリザーバーホースに、赤ペイントを塗布する。

