


改善箇所説明図①

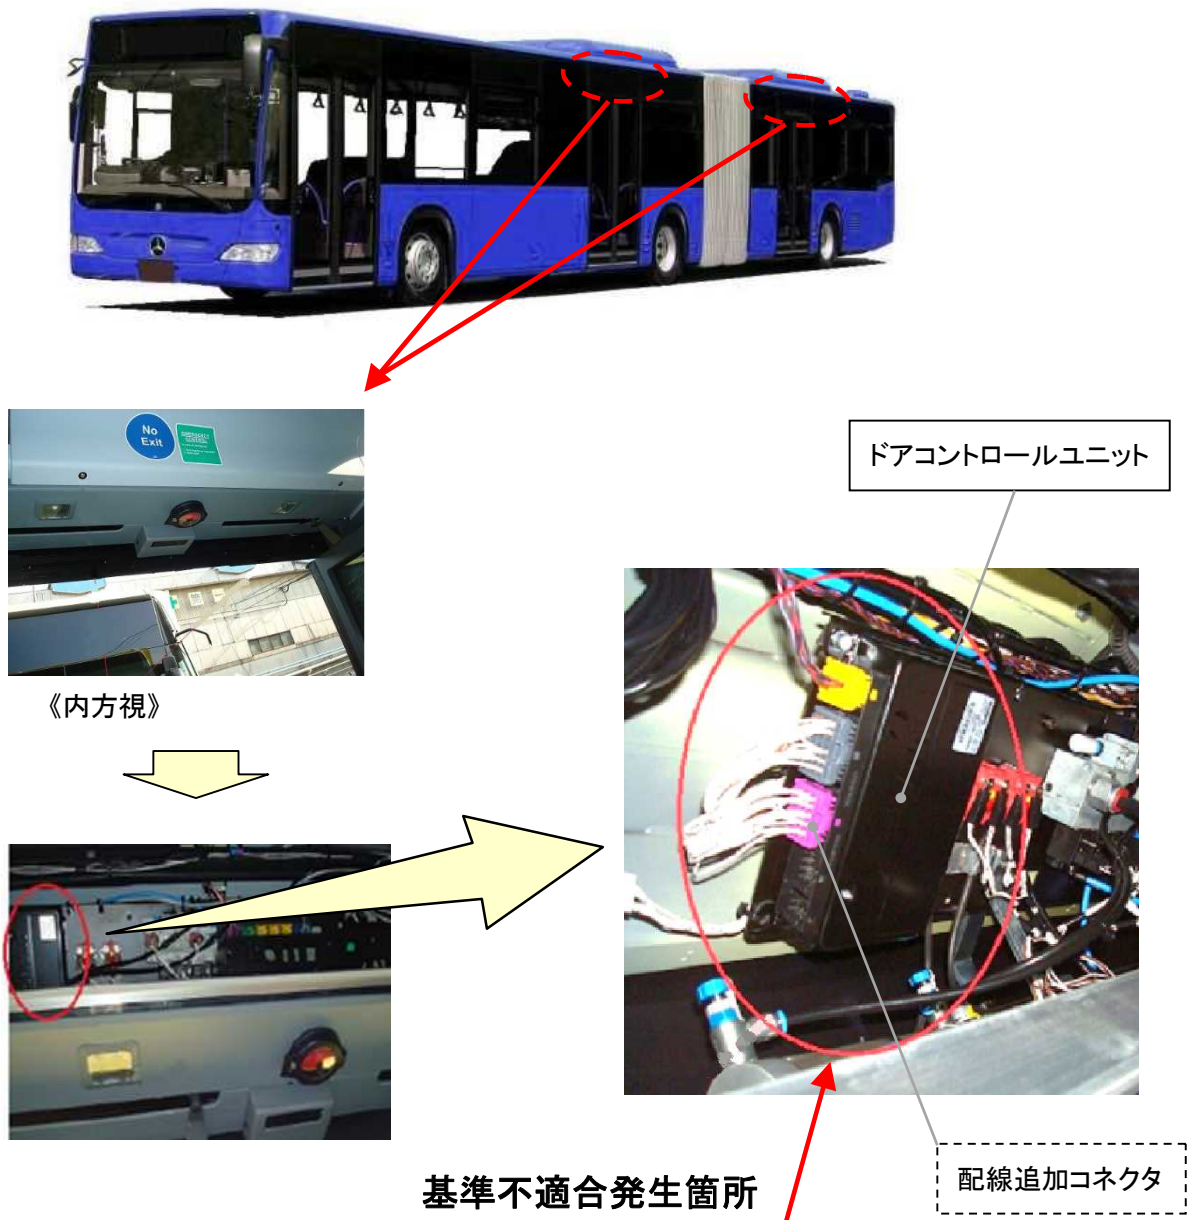

連節バスにおいて、ワンマンバス構造要件に適合させるための改善措置が不適切なため、中扉及び後扉付近に乘客がいる場合であっても、運転者の操作により当該扉が開くことがある。そのため、ワンマンバスの構造要件に適合しなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、ドアコントロールユニットに配線を追加、または制御プログラムを書き換える。

注：□ はプログラムを書き換える部品を、[] は配線を追加する部品を示す。

識別：作業完了車には、車両左後方点検リッド裏に「HB183」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。