

改善箇所説明図



注： は、点検し、必要な場合は良品に交換する部品を示す

電動パワーステアリングにおいて、制御ユニット内のトランジスタを固定するブラケットの製造が不適切なため、走行振動等により当該ブラケットが破損することがある。そのため、制御ユニット内の温度が上昇し、そのままの状態で使用を続けると、警告灯が点灯するとともにパワーステアリングのアシスト機能が失われ、操舵力が増大するおそれがある。

改善の内容

全車両、電動パワーステアリングの製造番号を確認し、該当する場合は良品に交換する。

識別：車台番号の付近に黄色ペイントを塗布する。