
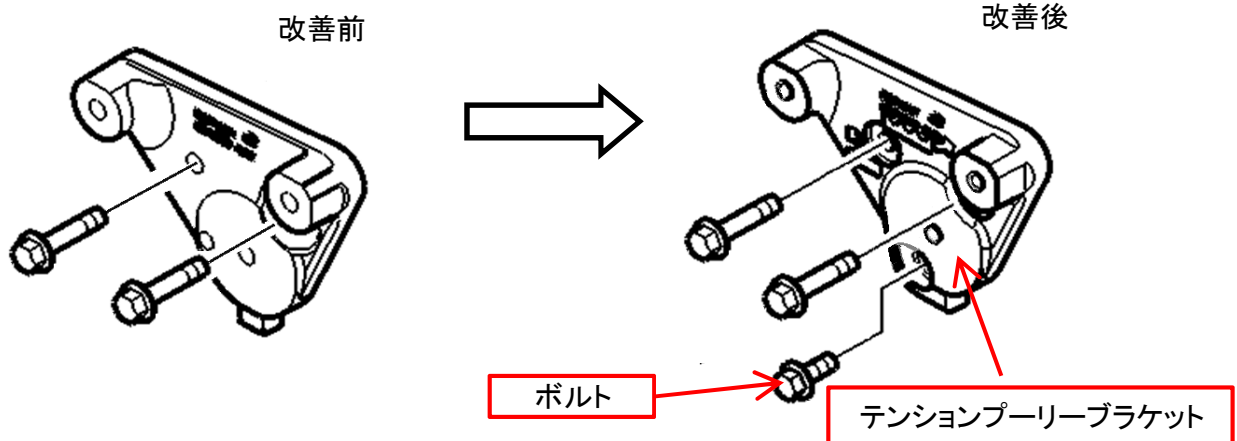


改善箇所説明図②

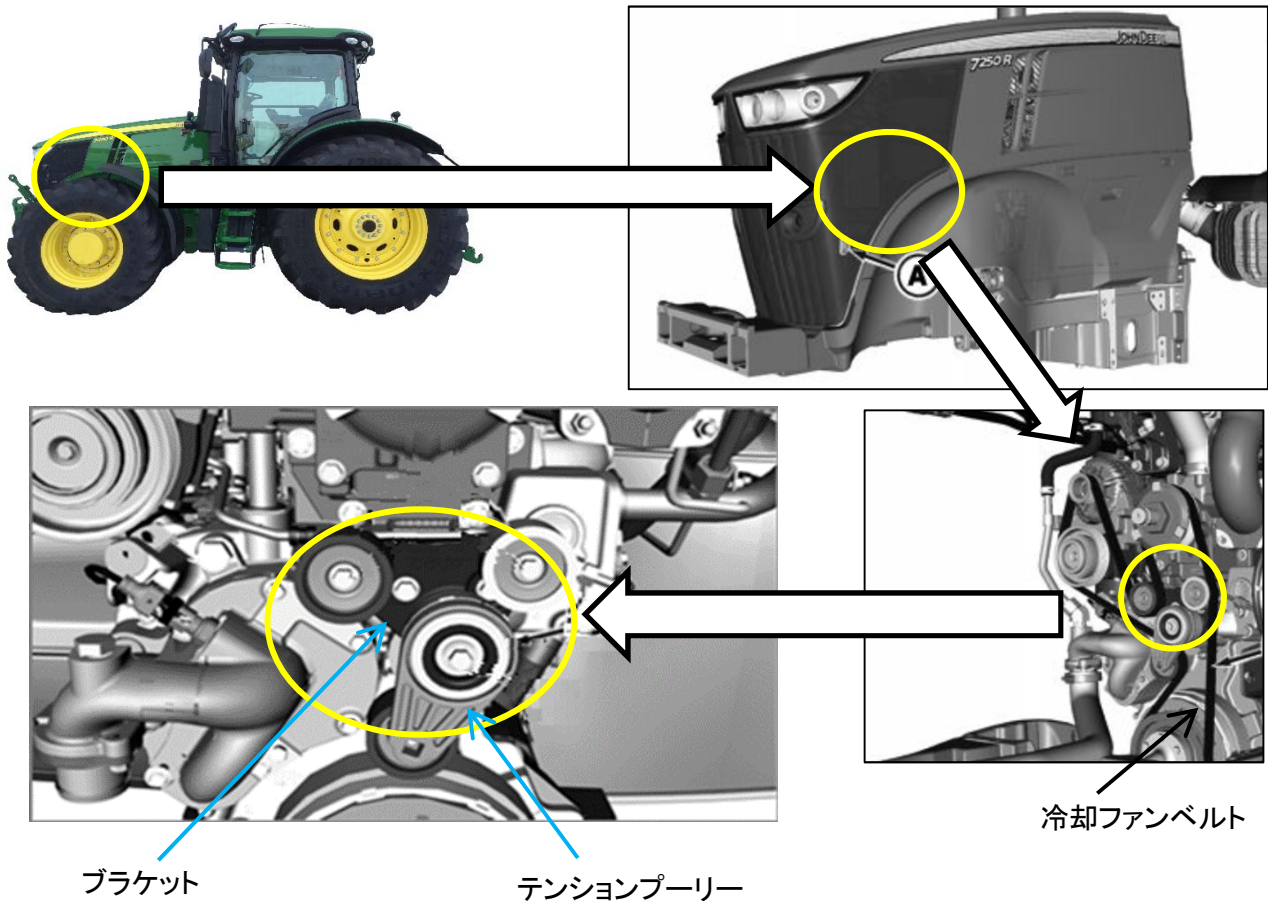

不具合発生箇所

農耕トラクタの原動機において、テンションプーリブラケットの組付けが不適切なため、固定ボルトの軸力が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、エンジン振動等により、固定ボルトが緩み、テンションプーリブラケットが傾き、エンジン補機ベルトが外れて、オルタネータ、ラジエタファン、エアコンプレッサが停止して、警告灯が点灯し、最悪の場合、エンジンが停止し、再始動できなくなるおそれがある。

改善内容

全車両、固定ボルトの本数を2本から3本へ変更し、対策品テンションプーリブラケットを適切に組付ける。なお、固定ボルトは、新品に交換する。

は交換部品を示す。

識別

テンションプーリを固定するボルトの頭に白色のペイントを塗布する