


改善箇所説明図③

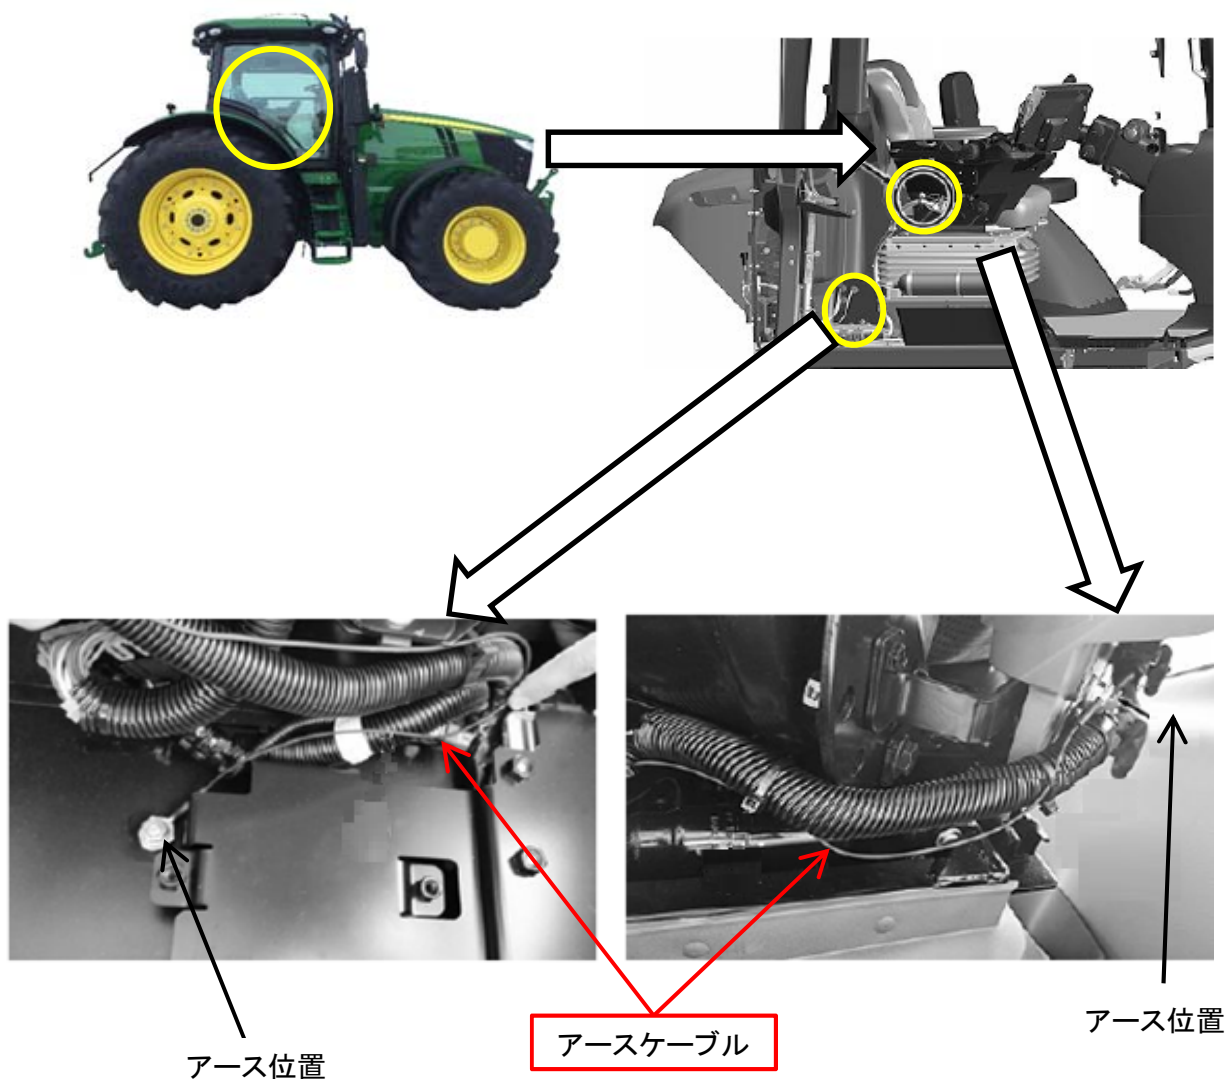

不具合発生箇所

農耕トラクタの車速制御装置において、速度調節レバー等を配置するコマンドアームの構造が不適切なため、コマンドアームのハウジングに帯電した静電気が車速調節レバーセンサに流れ、当該センサの出力信号が乱れることがある。そのため、コントローラが異常信号と判断して、最悪の場合、警告灯が点灯し、走行を停止するおそれがある。

改善内容

全車両、コマンドアームのハウジングに、アース線を追加する。

図3 は追加部品を示す。

識別

車速コントロールユニット下部のシート取り付けボルト端部に白色のペイントを塗布する