


## 改善箇所説明図④

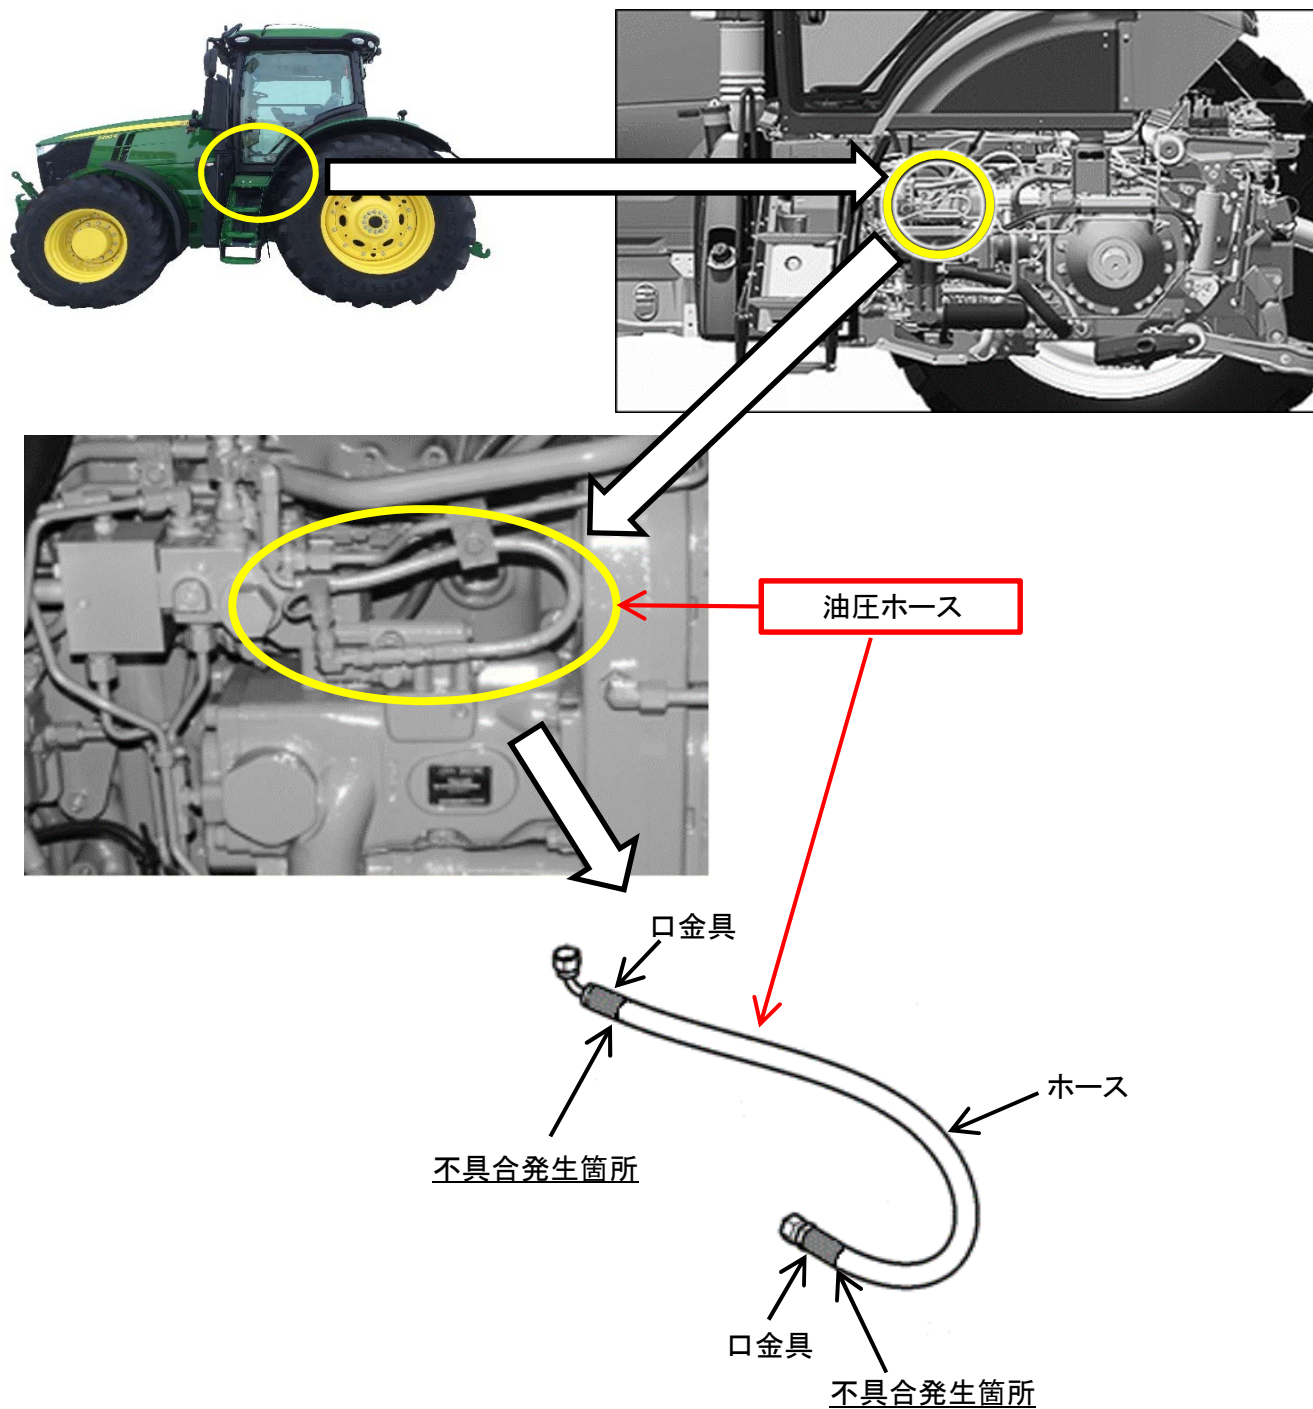

### 不具合発生箇所

農耕トラクタの静油圧式無段変速機（HST）において、ロードセンシング回路の油圧ホース口金具とホースの組付けが不適切なため、挿入代が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、油圧によってホースが抜けて作動油が漏れ、最悪の場合、警告等が点灯し、フェールセーフ制御となり、走行不能となるおそれがある。

### 改善内容

全車両、油圧ホースを新品に交換し、適切に組付ける。

図④は交換部品を示す。

### 識別

油圧配管の口金部に白色のペイントを塗布する