



改善箇所説明図

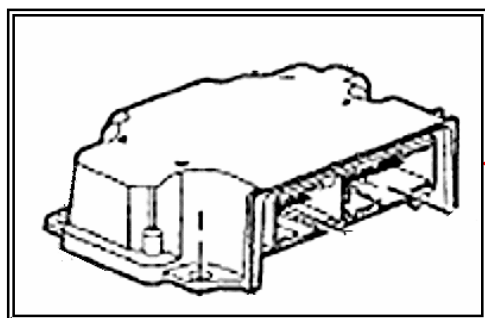

エアバッグコントロールユニット



基準不適合発生箇所

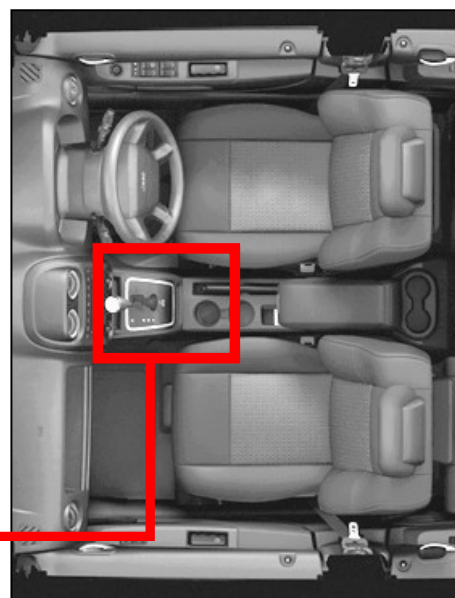

エアバッグコントロールユニットにおいて、電気ノイズに対する耐力が不足しているため、衝突時にバッテリー配線が断線した際、断線の影響で生じる電気ノイズにより、ユニット内の電子基板が損傷することがある。そのため、衝突時にエアバッグの展開および、シートベルトプリテンショナーが作動せず、最悪の場合、乗員が過度の傷害を負うおそれがある。

改善の内容

全車両、エアバッグコントロールユニットを対策品に交換する。

 : 交換部品を示す

識別 : 助手席側ドアロック・ストライカー上 部固定ボルト頭部黄色ペイントを塗布する。