



# 改善箇所説明図

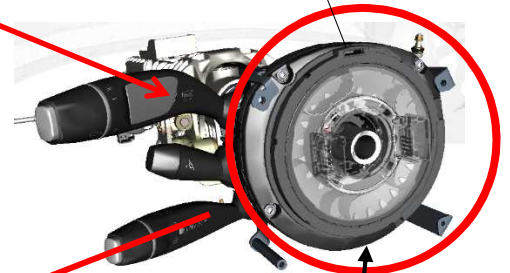

ステアリングコラムモジュール



基準不適合箇所

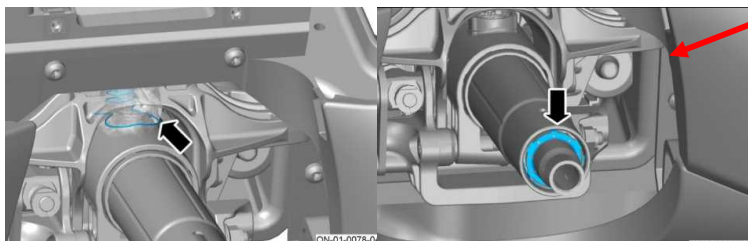

静電気放電用配線

注: □内は追加部品を示す

## 不具合の状況

ステアリングコラムモジュール内の静電気放電用配線の組み付けが不適切なため、ハンドル操作を行った際に可動範囲を超え、当該配線が断線するものがある。また、ステアリングコラムモジュールとカバーとの隙間の設計が不適切なため、異物が侵入し、静電気放電用配線が断線するものがある。そのため、エアバッグの警告灯が点灯し、最悪の場合、帯電した静電気が放電されず意図せずエアバッグが展開するおそれがある。

## 改善の内容：

全車両、新たに静電気放電用配線を追加装着する。

識別: 改善後、ステアリングコラム下側通気ダクト固定用ボルトに白色ペイントでマークする