


改善箇所説明図

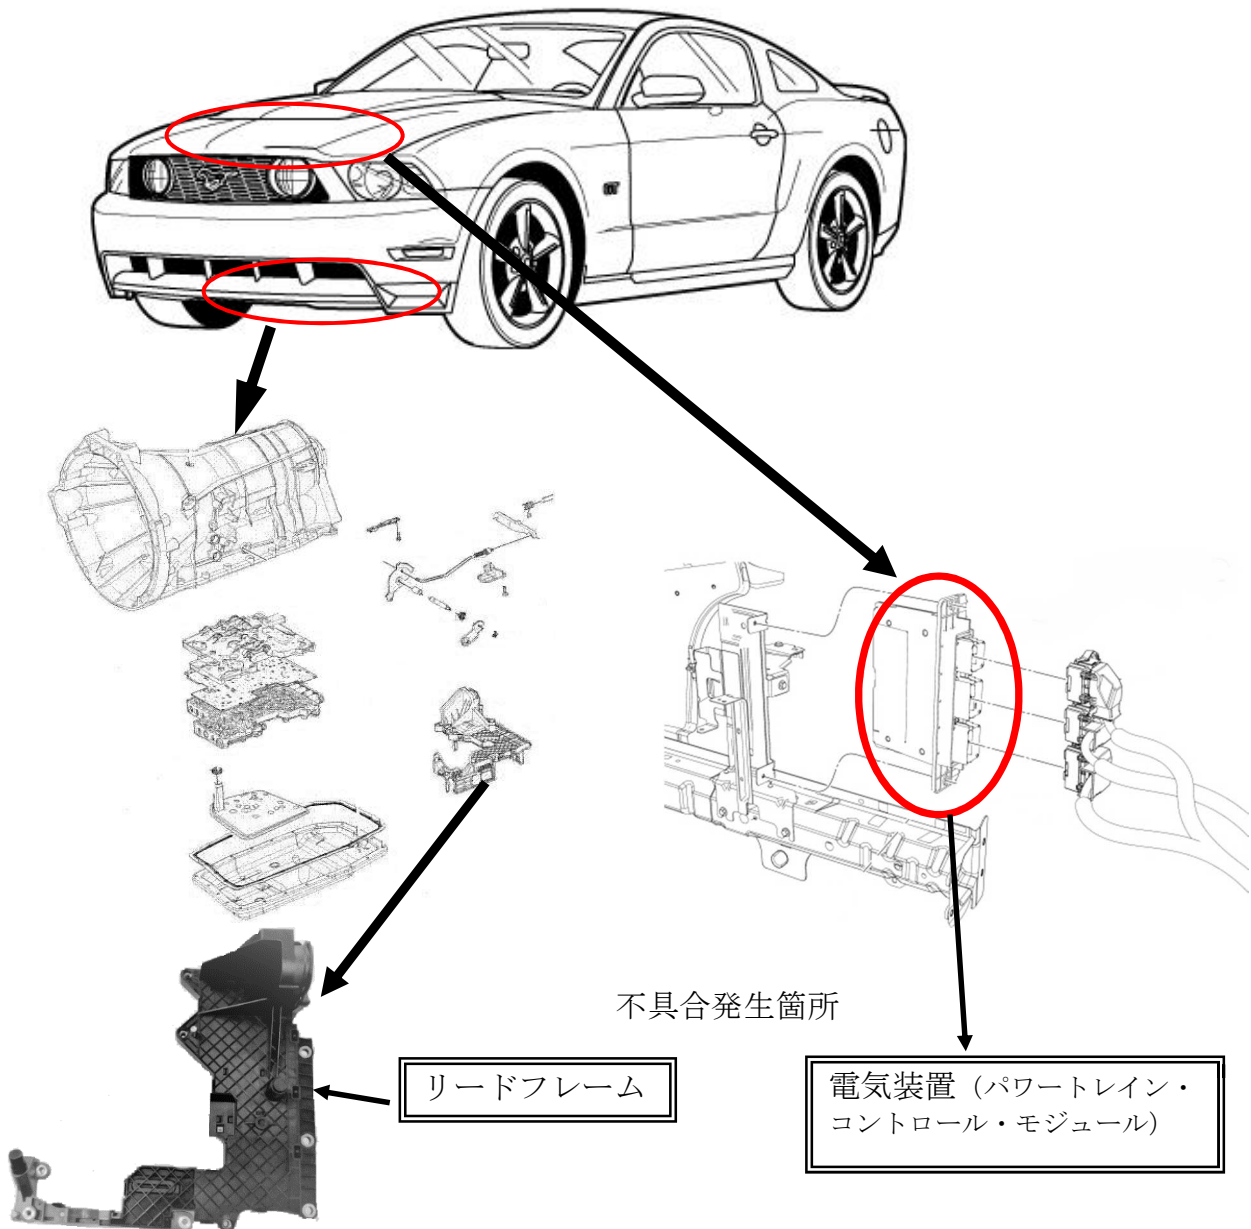

 
不具合の内容

オートマチックトランスミッションにおいて、リードフレーム内の電気基板の半田付けが不適切なため、熱影響により亀裂が生じ、走行中に車速信号がPCM（パワートレインコントロールモジュール）に送信されない事がある。また、PCMのプログラムが送信されない場合、1速ギアに変速する。そのため、高速走行中に車速信号がPCMに送信されないとギアが1速に入り、車両が急減速して走行安定性を損なうおそれがある。

改善の内容

全車両、PCMプログラムを対策プログラムに書き換える。また、全車両、診断機による診断を実施し、故障コードが確認できたものについてはリードフレーム一式を良品に交換する。なお、故障コードが確認されないものについては、保証延長を行う。

識別：フロントドア右側のドア・チェッカーの下側ボルトに黄色いペイントを塗布する。

注：  内は対象部品を示す。