

改善箇所説明図



全車両、マスターシリンダーの本体に刻印された製造ロット番号を確認し、該当するものについては当該ピストンを対策品に交換する。

ロット番号


5C20 から 5M31 まで

6A01 から 6M31 まで

7A01 から 7H31 まで



ピストン

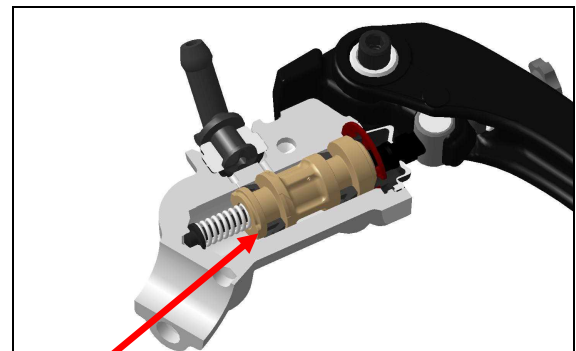

基準不適合発生箇所

注： は交換部品を示す。

フロントブレーキマスターシリンダー内のピストンにおいて、当該部位の材質が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、ブレーキ作動時のブレーキ液圧により、当該部位に亀裂が生じ、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進展し液圧が下がり、最悪の場合、フロントブレーキが効かなくなるおそれがある。

改善の内容： 全車両、マスターシリンダーの本体に刻印されている製造ロット番号を確認し、該当するものについては当該ピストンを対策品に交換する。

識別：点検と対策済みのピストンに交換されたブレーキマスターシリンダーに、緑ペイントを塗布する。