


## 改善箇所説明図

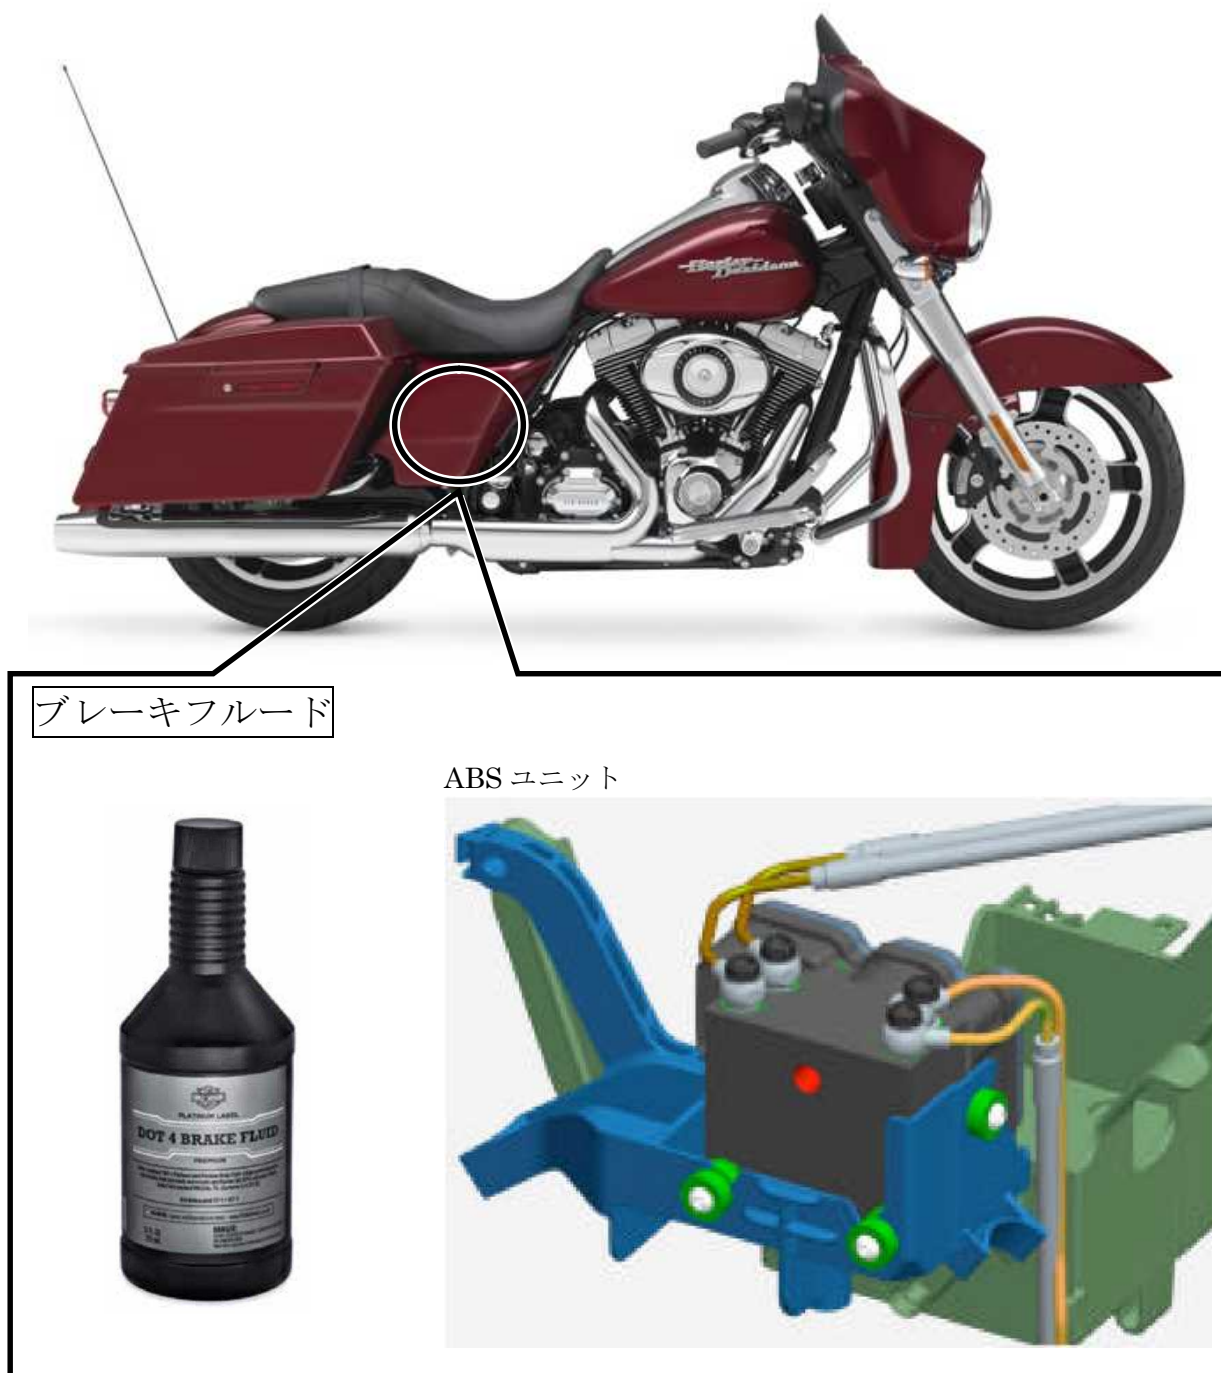

注：  は、交換部品を示す。

### 不具合箇所

ブレーキフルードの成分が不適切なため、経年劣化により大気中の水分を吸収しやすくなるものがある。そのため、ブレーキフルードがゲル状に変化し、ABSユニットの加圧バルブに詰まり、加圧バルブが戻りきらないことによりキャリパーへのブレーキ液圧が上がらず、最悪の場合、ブレーキが効かなくなるおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、ブレーキフルードを良品と交換する。

### 識別

フレームヘッド部に外-2701 のステッカーを貼付する。