


改善箇所説明図

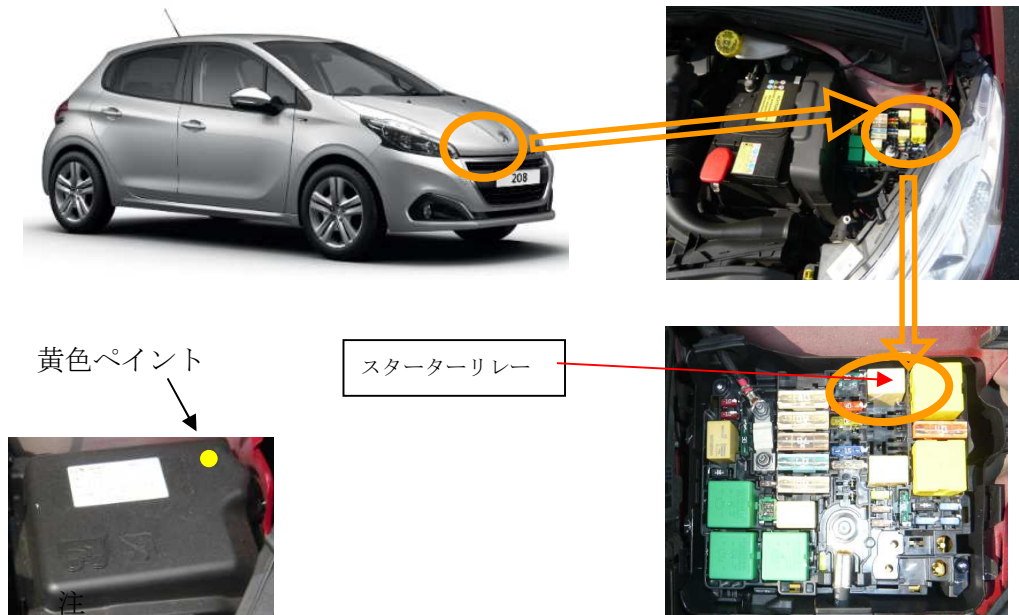

注 は点検する部品を示す

不具合の内容

エンジンスターターを制御しているリレーの成形加工が不適切なため、リレー内部の接点に変形しているものがある。そのため、リレーの接点が常に接続されると、スターターが回り続け、最悪の場合、スターターが高温になり火災に至るおそれがある。または、リレーの接点が接続されないとエンジンが始動できないおそれがある。

改善措置の内容

全車両、リレーの製造日を確認し、該当する日付のものは良品と交換する。

識別

エンジンルーム内ヒューズボックスのふた上面に黄色のペイントでマーキングします。