


改善箇所説明図

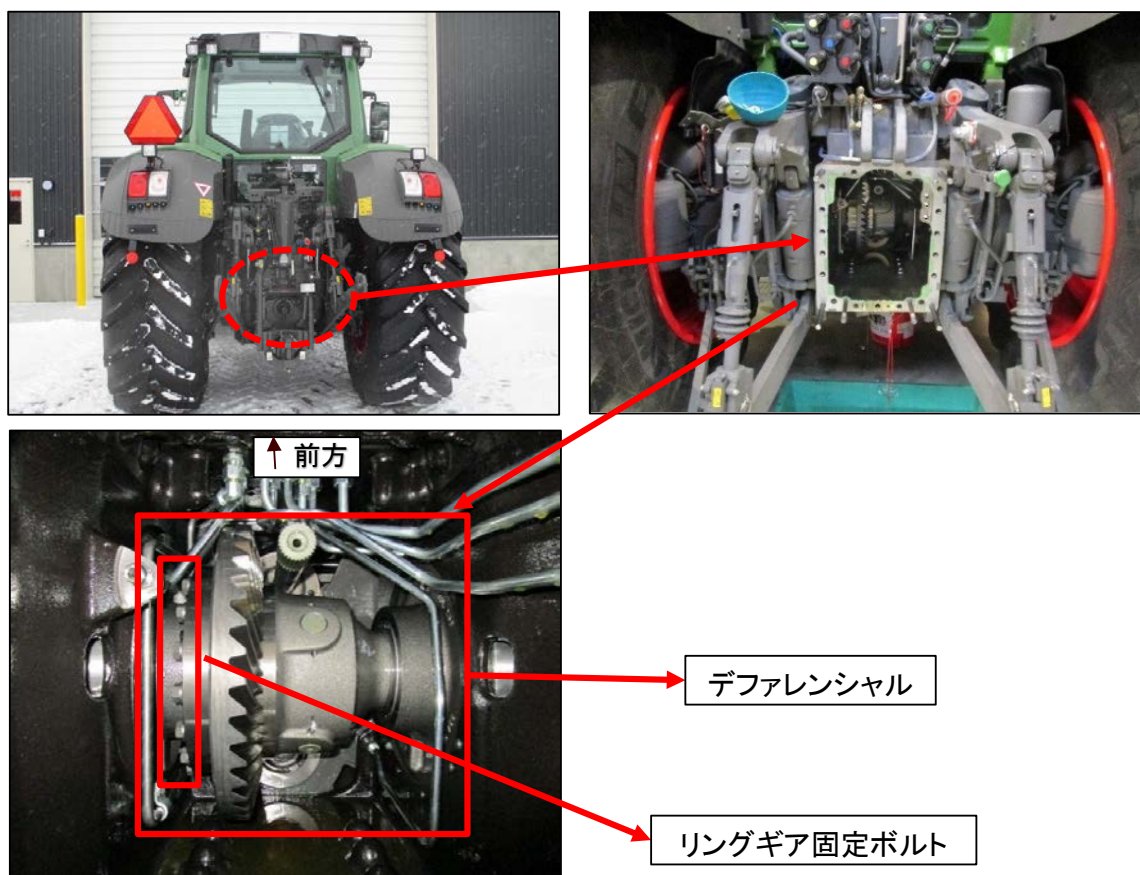

(不具合内容)

農耕トラクタのデファレンシャルにおいて、リングギア固定ボルトの締め付けトルクが不適切なため、ギヤの回転や振動により固定ボルトが緩むものがある。そのため、リングギアとピニオンギヤの噛み合わせ不良が生じ、異音が発生し、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、ギヤ歯が破損して走行不能になるおそれがある。

(改善措置の内容)

全車両、デファレンシャルを点検し、リングギア固定ボルトの増し締め又は交換を行う。また、ギヤ歯が破損している場合は、デファレンシャル一式を新品に交換する。

 は交換部品を示す。