


改善箇所説明図

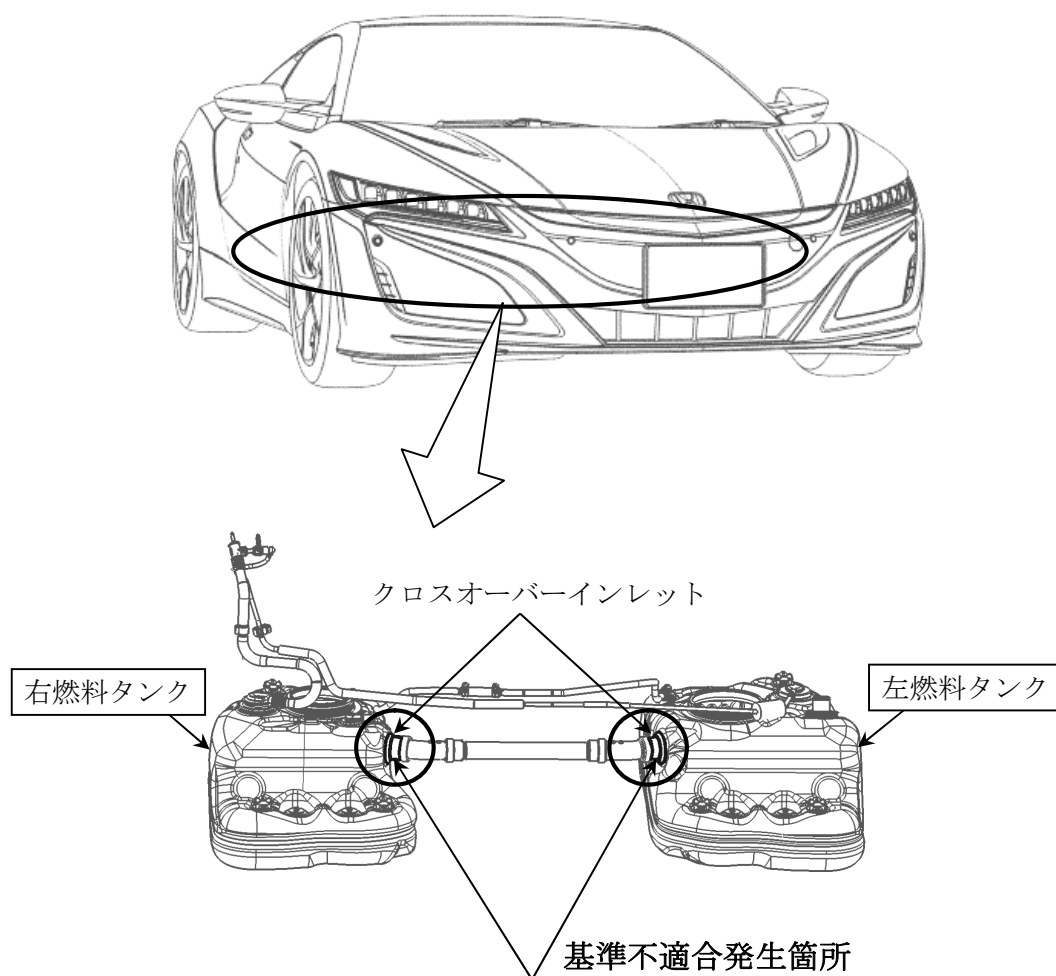

樹脂製左右燃料タンクにおいて、溶着設備の条件設定が不適切なため、左右燃料タンクを連結するクロスオーバーインレットの接合面が部分的に溶け込み不足となっているものがある。そのため、走行中の振動等により当該接合面が剥離し、燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、左右燃料タンクを良品と交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：運転者席側ドアチェッカ下側取付ボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。