



改善箇所説明図

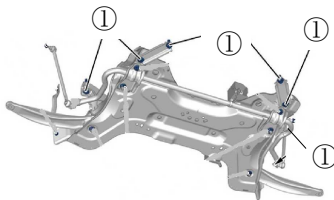


①フロントサブフレーム
取付ボルトおよびナ
ット 6 本


黄色ペイント

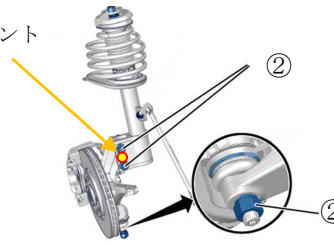


②フロントショックア
ブソーバー
下部取付ボルト 4 本、
フロントロアアームピ
ボット取付ボルト 2 本

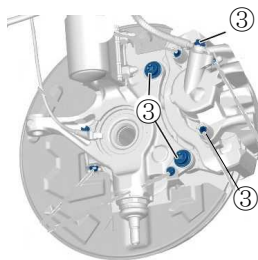


③フロントブレーキ
キャリパーサポートおよび
フロントブレーキキャリパ
ー取付ボルト 8 本
ブレーキホース取付ボルト
2 本

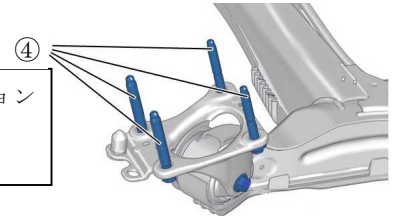

④リヤトーショ
ン
ビーム 8 本

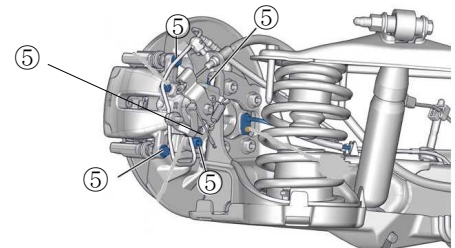


⑤リアブレーキ
キャリパーサポートおよび
リアブレーキキャリパー
取付ボルト 8 本
ブレーキホース取付ボルト
2 本

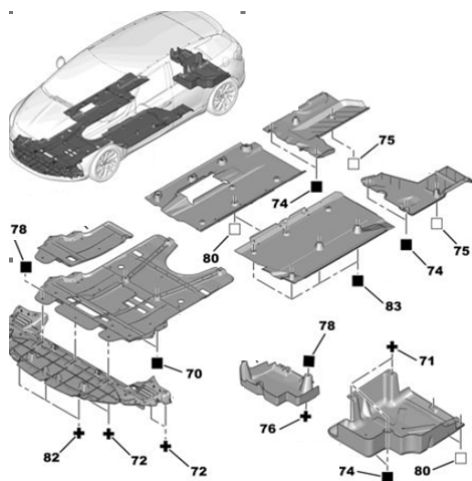

注： は点検する部品を示す

⑥アンダーボディーデフレクター取付ボルト、
ナットおよびクリップ

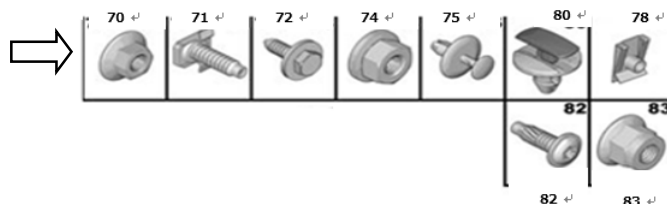

不具合の内容

サスペンション（フロント、リア）、ブレーキキャリパ（フロント、リア）、フロントサブフレーム、リアクロスメンバー、アンダーボディーデフレクターの取付けボルト等において、締め付け工具のトルク設定が不適切なため、締め付けトルクが不足しているものがある。そのため、走行振動等により当該部位が緩み、異音が発生し、最悪の場合、走行安定性、制動能力が失われるおそれがある。また、ボルト等が脱落した場合は他の交通に影響を及ぼすおそれがある。

改善措置の内容

全車両、各部位の取付けを規定トルクで締め付ける。また、クリップが損傷している場合は新品に交換する。

識別

助手席側フロントショックアブソーバー下部取付ボルトの上下2つのボルトの上側に黄色のペイントでマーキングします。