


改善箇所説明図

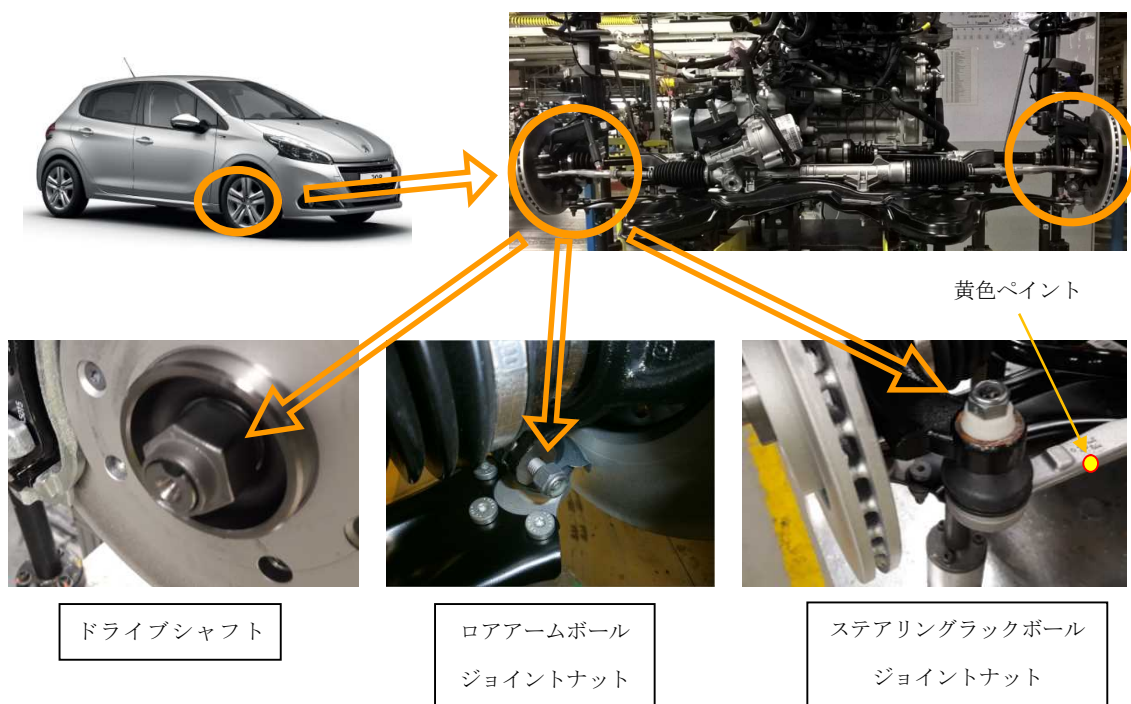

注： ☐ は点検する部品を示す

不具合の内容

- ①前輪のリアアームボールジョイントナット及びステアリングラックボールジョイントナットにおいて、締め付け作業が不適切なため、締め付けトルクが不足しているものがある。そのため、走行振動等により当該ナットが緩み、最悪の場合、ナットが外れてハンドル操作ができなくなるおそれがある。
- ②フロントドライブシャフトの取付ナットにおいて、カシメ作業指示が不適切なためカシメが行われていないものがある。そのため、走行振動等により当該ナットが緩み、最悪の場合、異音が発生するおそれがある。

改善措置の内容

- ①全車両、当該ナットを規定のトルクで締め付ける。
- ②全車両、当該カシメを点検し、カシメがない場合はナットを規定トルクで締め付け後、カシメ処理を行う。

識別

ステアリングラックボールジョイント助手席側に黄色のペイントでマーキングします。