



改善箇所説明図

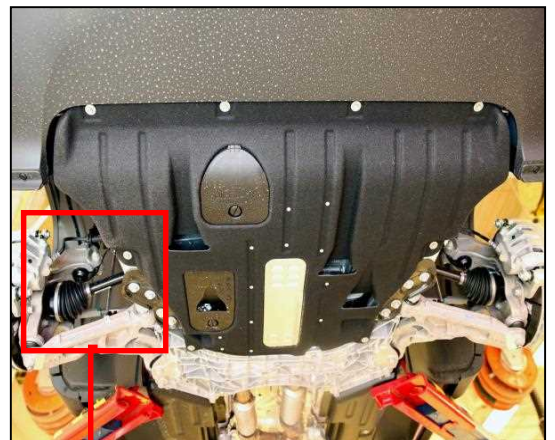

フロント下回り



右フロントハーフシャフト

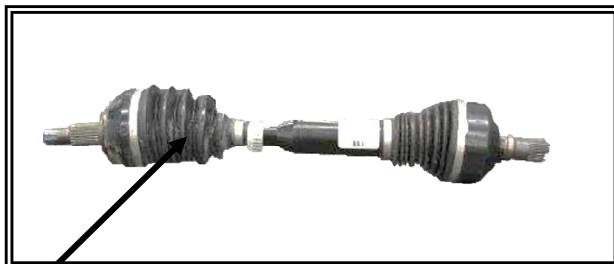

 : 交換部品を示す

基準不適合発生箇所(ベアリングケージ)

ドライブシャフトの右フロントハーフシャフトにおいて、ホイール側ジョイント部に使用されているベアリングケージの熱処理工程が不適切なため、硬度が不足しているものがある。そのため、使用過程においてベアリングケージが歪み、異音が発生し、最悪の場合、当該ケージが破損して、走行できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、右フロントハーフシャフトを良品に交換する。

識別 : 右フロントハーフシャフト外周に黄色ペイントを塗布する