


# 改善箇所説明図

 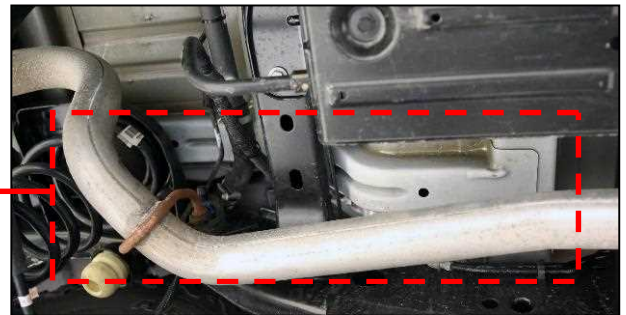


左リア下回り

アンダーボディアダーレール



基準不適合発生箇所



: 対策する部位を示す

後部座席を固定するためのアンダーボディアダーレールにおいて、製造工程の管理が不適切なため、防錆コーティングが施されていないものがある。そのため、当該レールが腐食し、後部座席の取付強度が低下して、後部座席を確実に固定できなくなるおそれがある。

## 改善の内容

全車両、アンダーボディアダーレールに打刻されている管理番号を確認し、対象となる車両は、アンダーボディアダーレールに防錆コーティングを施す。

識別 : 対策後のアンダーボディアダーレール外表面に黄色ペイントを塗布する。