


改善箇所説明図

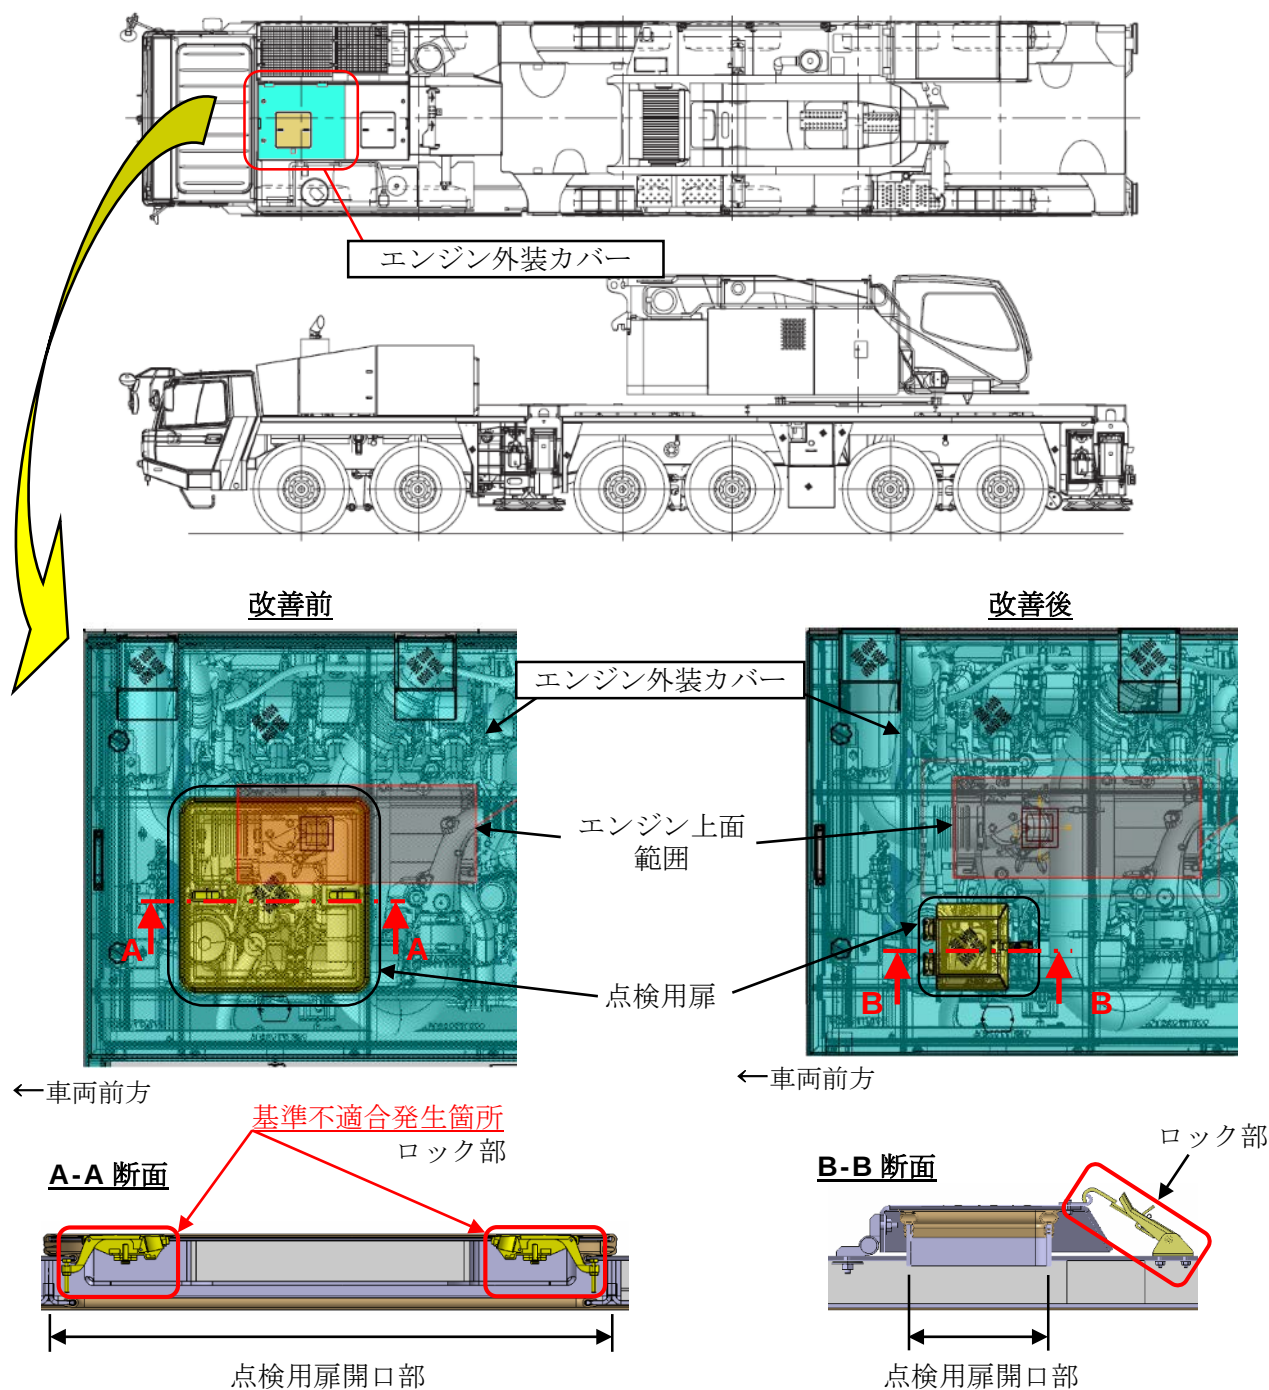

エンジン外装カバーにおいて、当該カバーに設置されている点検用扉ロック部の防水性が不十分なため、雨水等がエンジンルーム内へ浸入し、エンジン上面に溜まる場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、エンジン上面にある燃料配管が腐食し、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。

改善内容

全車両、エンジン外装カバーを対策品に交換する。なお、燃料配管を点検し、腐食が認められる場合は、燃料配管を新品に交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：点検用扉の位置・形状で識別可能なため、特に識別は行なわない。