


改善箇所説明図

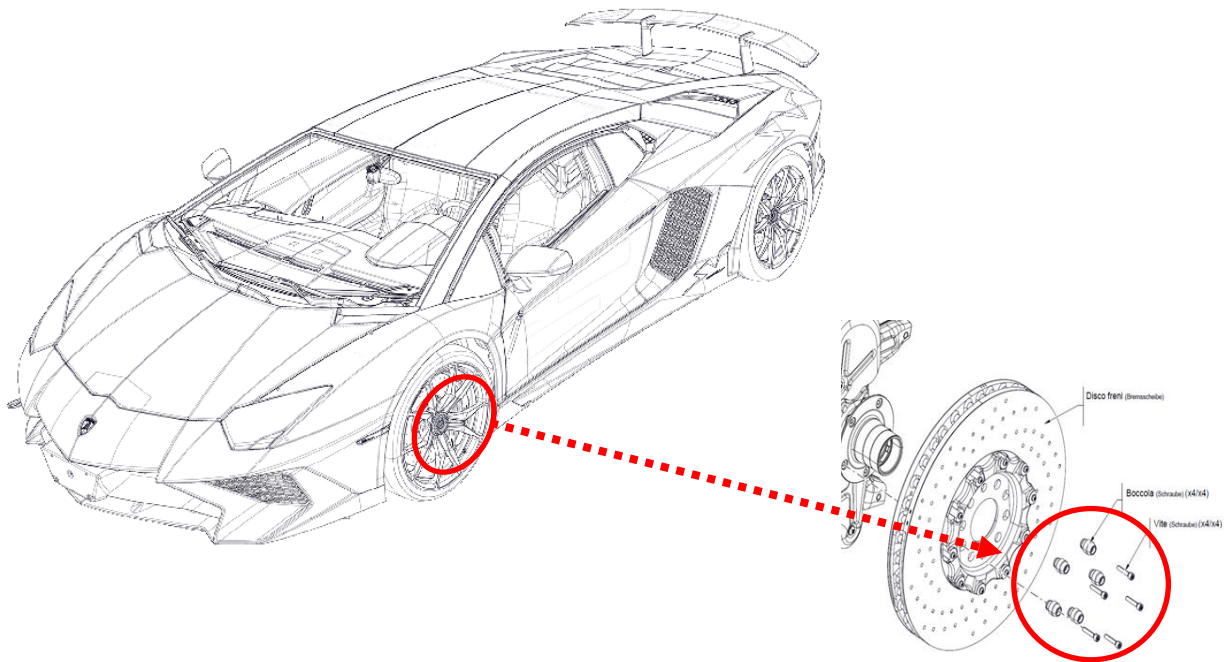

注： は不具合部分を示す

ホイールドライブペグ

不具合内容及び原因

ホイールとハブの位置決めをするホイールドライブペグの取付けボルトにおいて、ボルトの緩み止め防止処理が不適切なため、過酷な運転による走行振動等により当該ボルトが緩むことがある。そのため、ホイールセンターロックシステムに過大な負荷がかかり破損し、最悪の場合、ホイールが外れるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、ドライブペグボルトを対策品に交換し、ドライブペグ及びセンターロックナットを新品に交換する。

識別：車両識別プレートの下側に、緑色で直径5mm程度のマークを塗布する。

また、点検整備記録簿の該当欄に「日付、走行距離、ワークショップスタンプと担当者名、リコール：外-2765 の改修」と記入する。