


改善箇所説明図

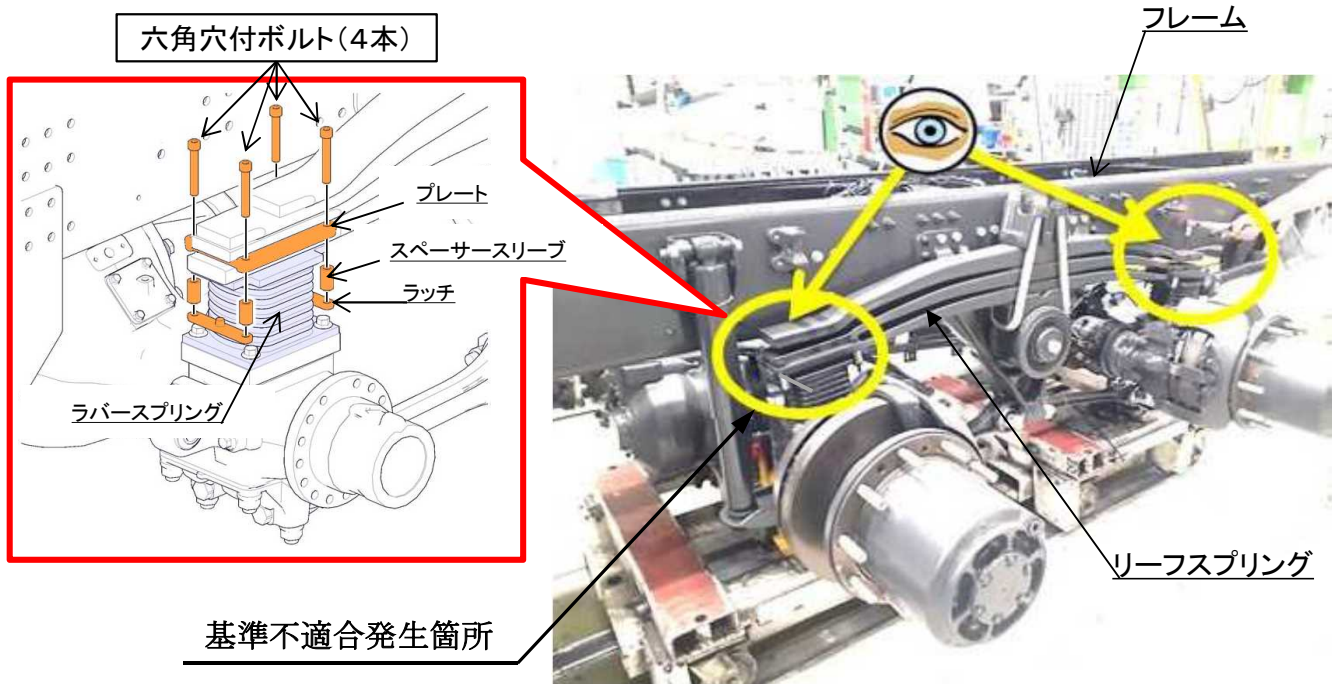

大型トラックの後2軸リーフサスペンション仕様車において、リーフスプリング端部とラバースプリングを固定する六角穴付ボルトの締め付けが不適切なため、走行振動等により当該ボルトが緩み、リーフスプリングが遊動して異音が発生することがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該ボルトとラッチが外れプレートが脱落し、他の交通の安全を妨げるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、当該ボルトを点検し、規定トルクで締め付ける。なお、当該ボルト及び関連部品が紛失していたり損傷等がある場合は、新品に交換する。

注： 内は、点検する部位を示す。

識別：六角穴付ボルト頭部に、黄色又は白色ペイントを塗布する。