


改善箇所説明図

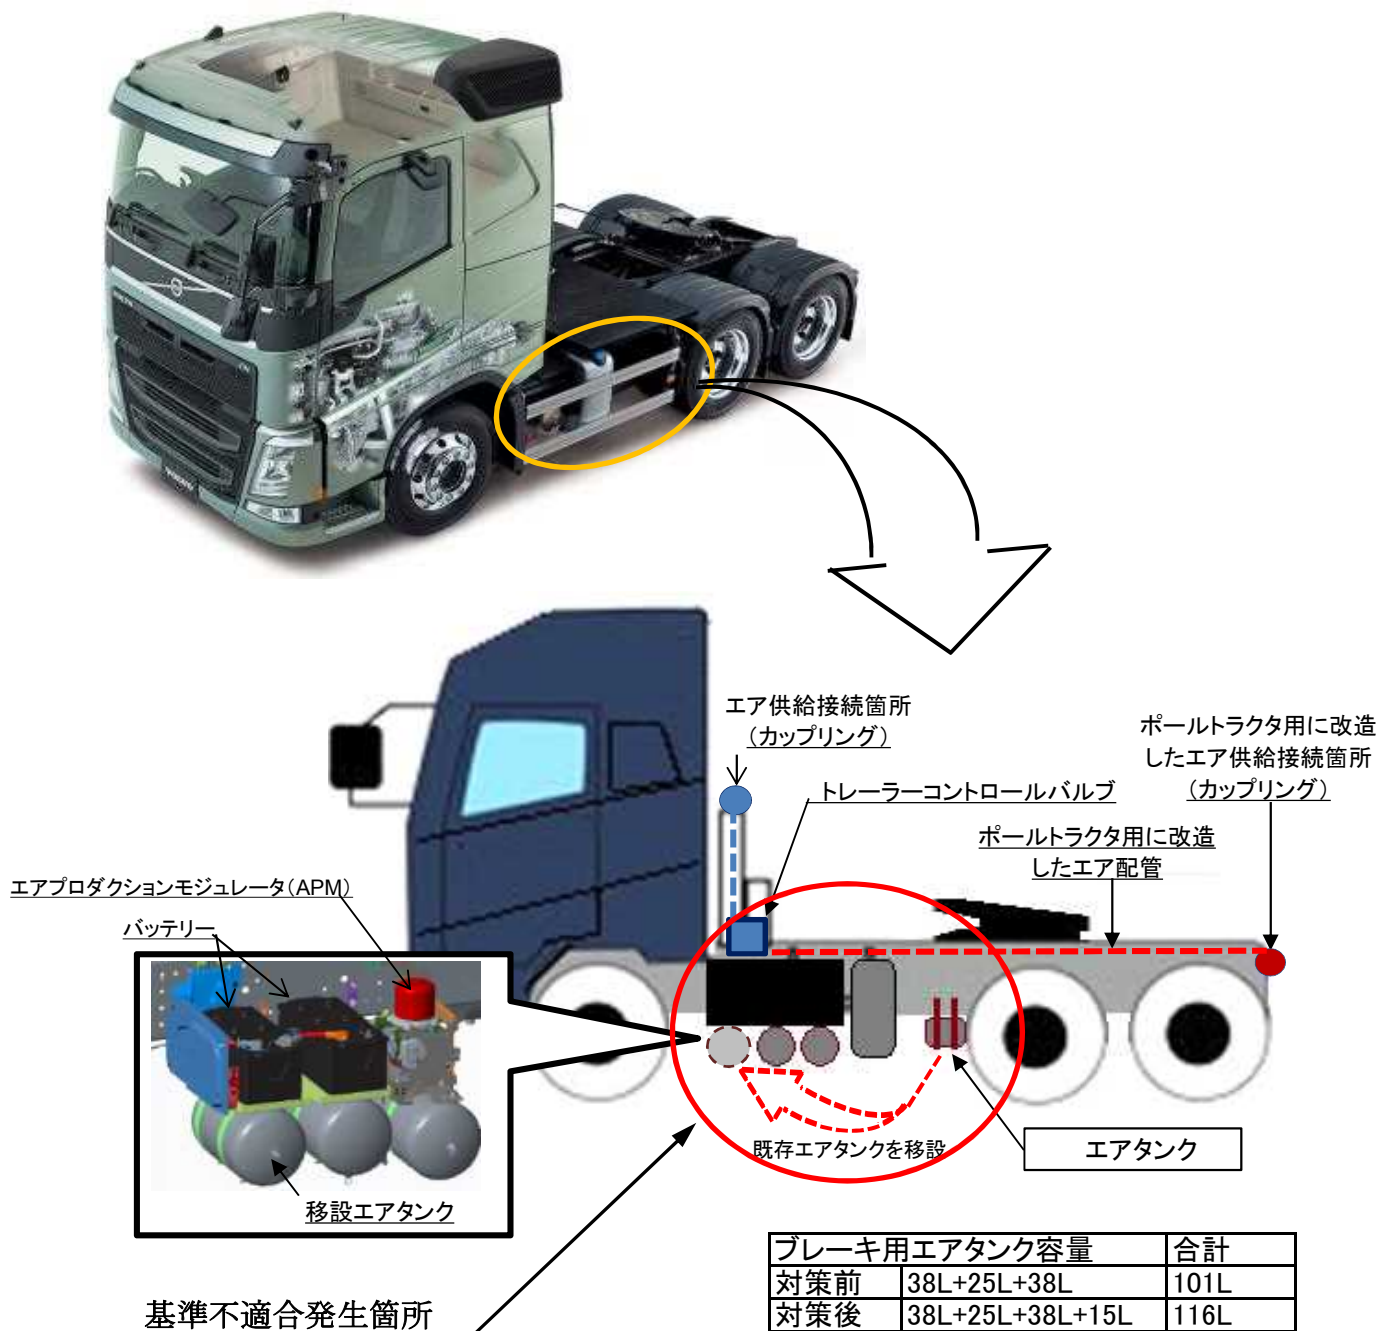

大型のポールトラクタ仕様車の制動装置において、ポールトレーラー用エア供給口 (カップリング) の増設に伴う改造方法が不適切なため、ブレーキ系統の圧縮空気容量が不足し、急制動時におけるトレーラーへの圧縮空気供給が一瞬遅れる。そのため、保安基準第12条 (制動装置の基準) に適合しなくなる。

改善措置の内容

全車両、ブレーキ系統にエアタンク (15ℓ) を左フレーム中央部に追加する。なお、当該部に既存のエアタンク (25ℓ) が装着されている場合は、バッテリーボックス下部へエアタンク (25ℓ) を移設する。

注: 内は、追加する部品を示す。

識別: 追加したエアタンクの水抜きドレインに白又は、黄色のペイントを塗布する。