


改善箇所説明図



車室内



ボディコントロールモジュール

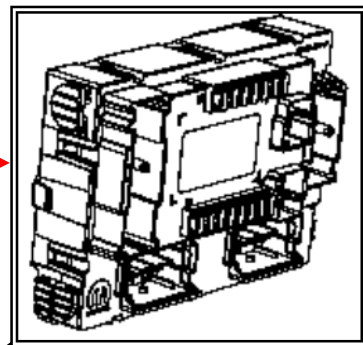

基準不適合発生箇所

LED 昼間走行灯を備えた車両において、ボディコントロールモジュールの制御プログラムの設定が不適切なため、方向指示器を操作した際に、方向指示器が作動している側の昼間走行灯が消灯する。そのため、道路運送車両法の保安基準第34条の3の基準に適合しない。

改善の内容

全車両、ボディコントロールモジュールの制御プログラムを対策プログラムに書き換えるとともに、取扱説明書の該当箇所に訂正ラベルを貼付する。

 : 対策部位を示す

識別 : 運転者席側ドアロックストライカー上部固定ボルト頭部に黄色ペイントを塗布する