


改善箇所説明図

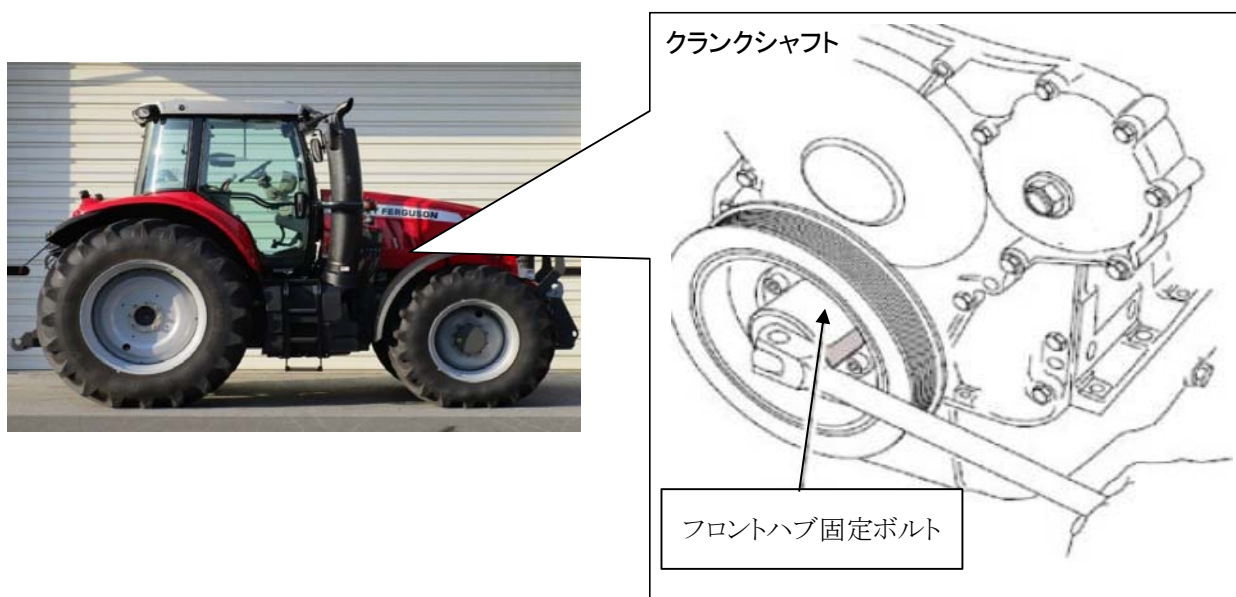

※□は対象部品を示す。

(不具合内容)

農耕トラクタのクランクシャフトにおいて、組立工具の管理が不適切なため、フロントハブ固定ボルトのトルクが不足しているものがある。そのため、クランクシャフトのハブがクランクシャフト内で空転し、ファン、ウォーターポンプ、オルタネーター、フロントPTOが駆動せず、最悪の場合、エンジンがオーバーヒートするおそれがある。

(改善内容)

全車両、クランクシャフトのフロントハブ固定ボルトを規定トルクで締め直す。