

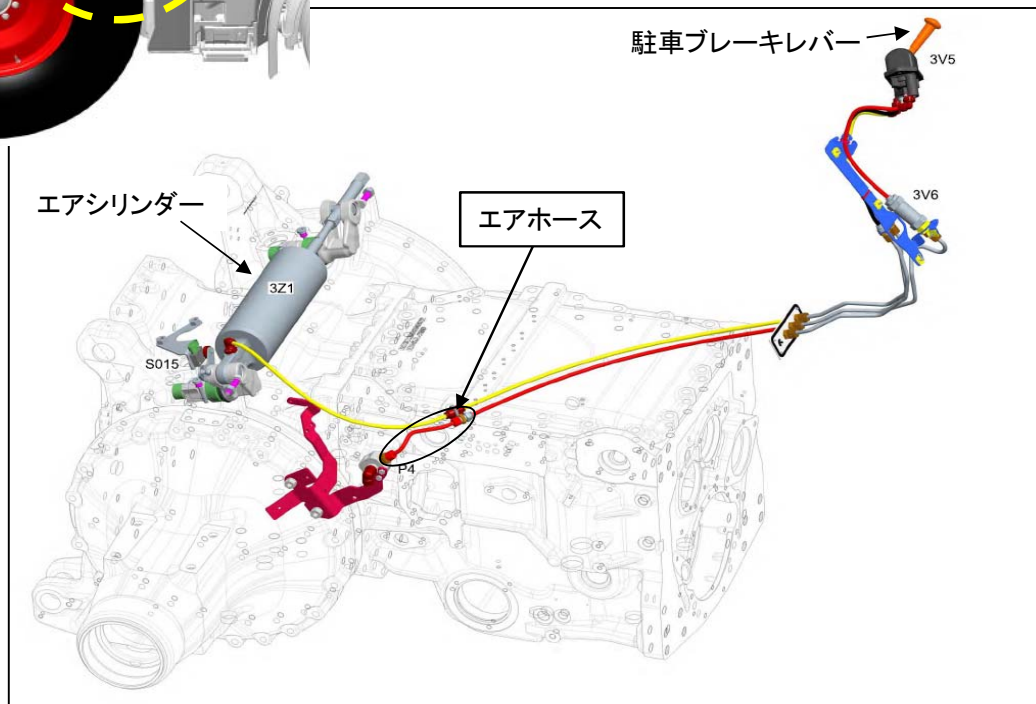


改善箇所説明図

右後ろタイヤ

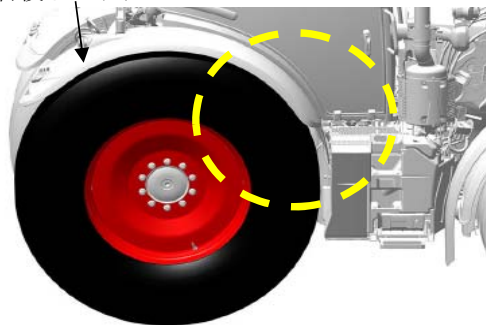

※□は交換部品を示す。

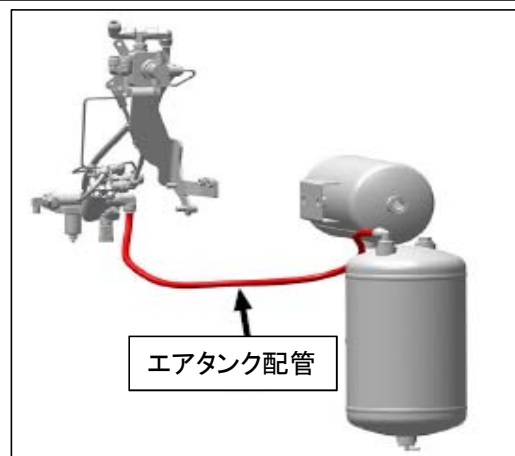

(不具合内容)

農耕トラクタの駐車ブレーキ回路において、

- ①エアホースの耐久性が不足しているため、エアホースに亀裂が入るものがある。そのため、エアホースからエアが漏れ、駐車ブレーキが解除できなくなるおそれがある。
- ②エアタンク配管の取り回しが不適切なため、配管内に水が溜まるものがある。そのため、エアシリンダーにエアが供給されず、駐車ブレーキが解除できなくなるおそれがある。

(改善内容)

全車両、

- ①エアホースを対策品に交換する。
- ②エアタンク配管を対策品に交換し、配管の取り回しを変更する。