


改善箇所説明図



図：左ハンドル車

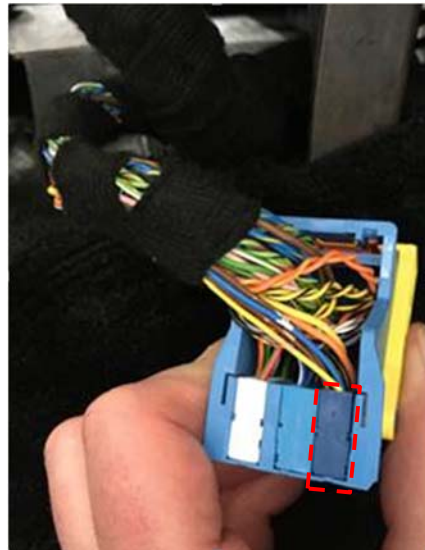

基準不適合発生箇所

ASCM(アドバンスドセーフティコントロールモジュール)のコネクタ

不具合の内容

右ハンドルの前席左右シートベルト張力制御を行うASCM(アドバンスドセーフティコントロールモジュール)において、製造指示が不適切なため、接続されるワイヤーハーネスのコネクター内ピン配列が左ハンドル車用となっている。そのため、衝突時に前席左右シートベルトの張力制御が適切に行われず、乗員の安全性を十分に確保できないおそれがある。

改善措置の内容

全車両、当該コネクター内のピン配列を右ハンドル車用に変更する。

識別

作業完了車には、左ストラットタワーに白色ペイントを塗付する。