


改善箇所説明図

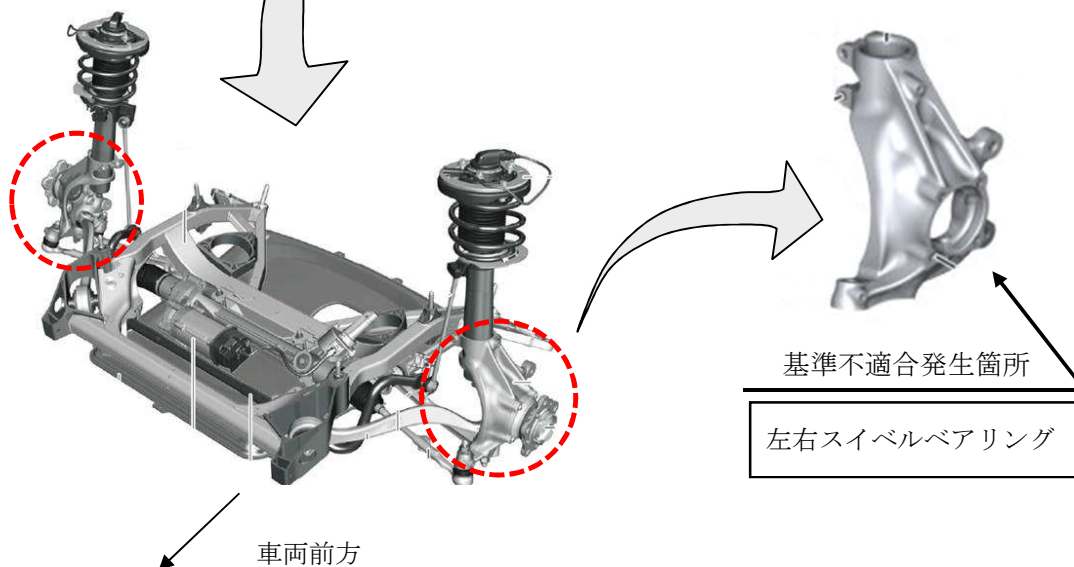

図：左ハンドル車



不具合の内容

フロント緩衝装置において、スイベルベアリングの材料選定と寸法設計が不適切なため、耐久性が不足しているものがある。そのため、走行振動により、スイベルベアリングの緩衝装置（ストラット）を固定するクランプ部分に亀裂が生じ、走行中に異音が発生するおそれがある。

改善の内容

全車両、左右スイベルベアリングを対策品に交換する。

識別：左ドアアロアヒンジ取り付けボルト（下側）の頭に白ペンを塗布する。

注） は、交換する部品を示す。