


改善箇所説明図

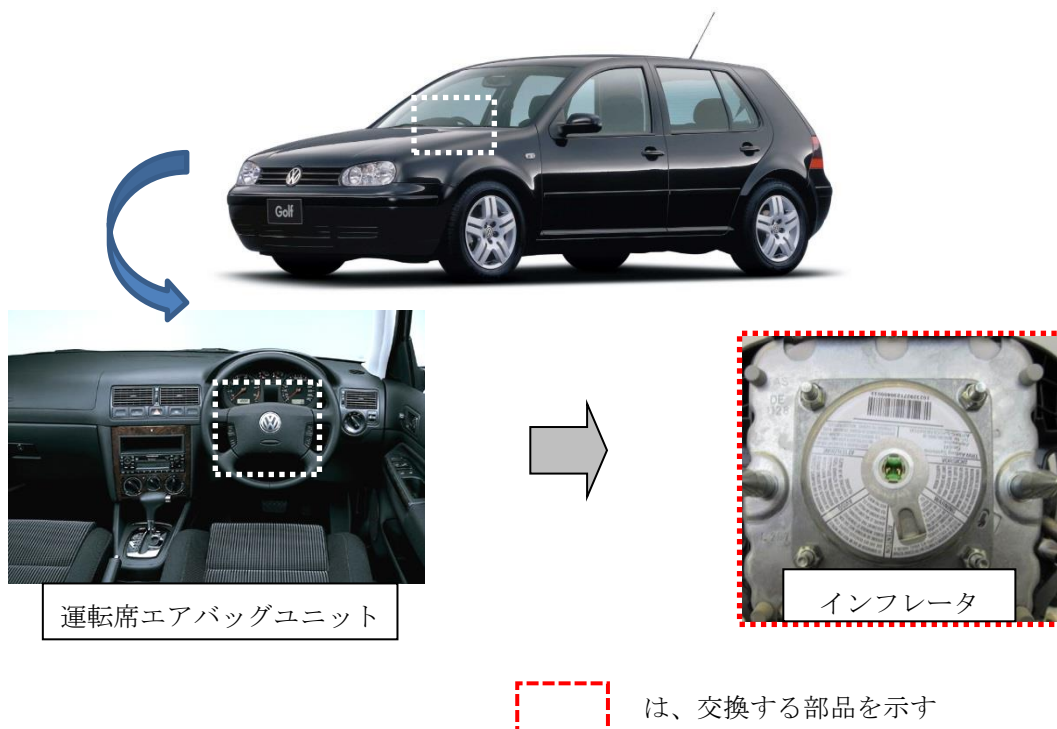

不具合の内容

運転席エアバッグのインフレーター(膨張装置)の製造過程において、ガス発生剤の湿度管理が不適切なため、ガス膨張剤に湿気を含んだ状態で封入されたものがある。そのため、大きな温度変化を繰り返すと、ガス発生剤の劣化を助長し、エアバッグ展開時に想定以上の膨張力が発生しインフレーター容器が破損するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、運転席用エアバッグインフレーターを良品と交換する。

識別：キャンペーンステッカーに「69X3、日付（西暦・月・日の順）ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に貼りつける。

