


改善箇所説明図

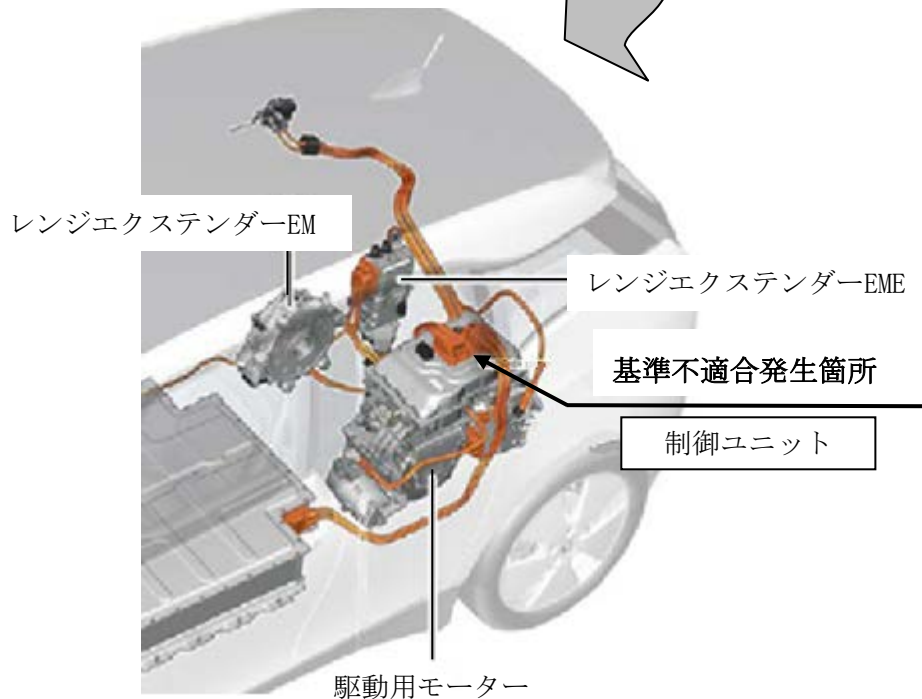

図：左ハンドル



不具合の内容

駆動用モーターの制御ユニットに使用される配線基板において、メッキの工程管理が不適切なため、メッキが正しく行われていないものがある。そのため、駆動系統の警告メッセージが表示し、制御ユニットの機能が一時的に停止して、動力の伝達ができず、最悪の場合、走行できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、駆動用モーターの制御ユニットを対策品に交換する。

識別：左フロントドアアアヒンジ取り付けボルト（下側）の頭に白ペンを塗布する。

注) は、交換する部品を示す。