



不 具 合 箇 所 説 明 図 ①

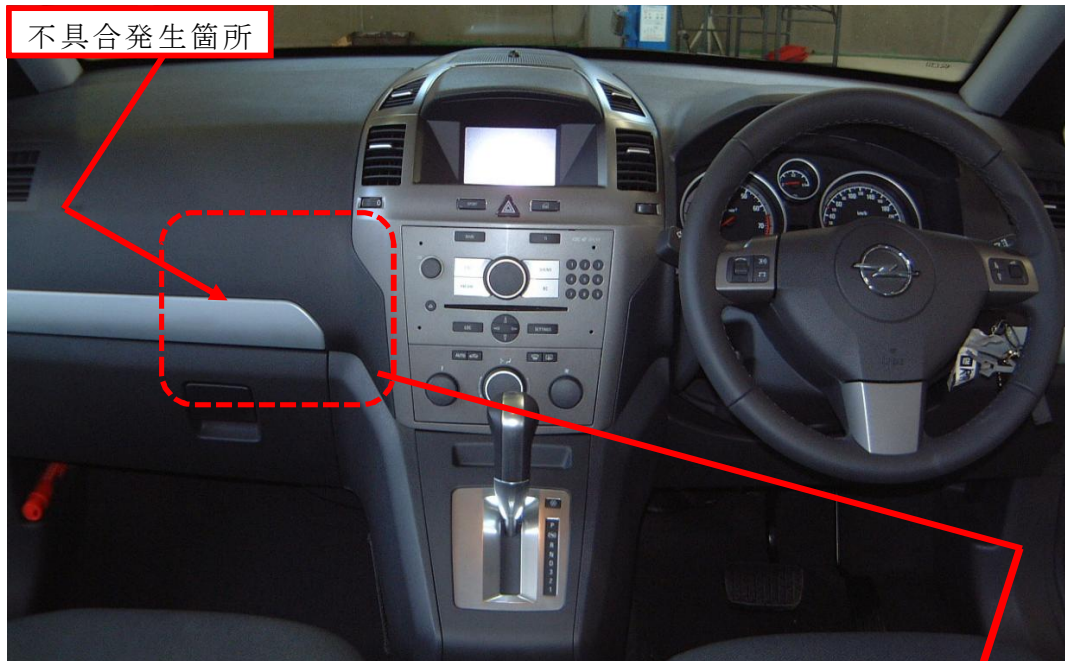

ウォーターデフレクター

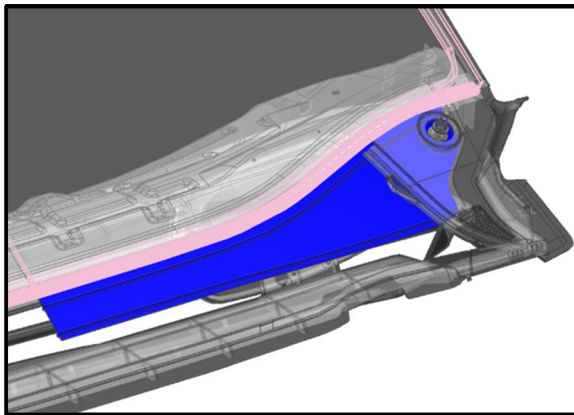

ブロアモーター



<不具合の状況>

- ① エアコンのブロアモーターハウジングにおいて形状が不適切なため、当該ハウジング部に浸入した雨水が溜まることがある。そのためブロアモーター軸部分が腐食してモーターの動きが重くなり、回路内の電流値が上昇することでブロアモーターハウジングが溶け、最悪の場合、火災に至るおそれがある。


<改善内容>

- ① 全車両、ウォーターデフレクターを追加し、ブロアモーターを対策品に交換する。なお、水の浸入形跡がある場合、エアコンフィルターを新品に交換する。

不 合 箇 所 説 明 図 ②



レギュレーターコネクタ部

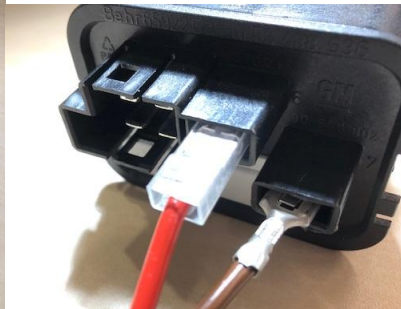

レギュレーター



不具合発生部品

<不具合の状況>

- ② エアコンのブロアモーターにおいて、配線のコネクタの形状が不適切なため、メーカー指定外のレギュレーターを使用すると、当該レギュレーターと配線が接触不良状態となることがある。そのため、コネクタ部が発熱し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

<改善内容>

- ② 全車両、レギュレーターを新品に交換し、配線を対策品に交換する。

<識別方法>

左ストラットタワー部に黄色ペイントを塗布する。