
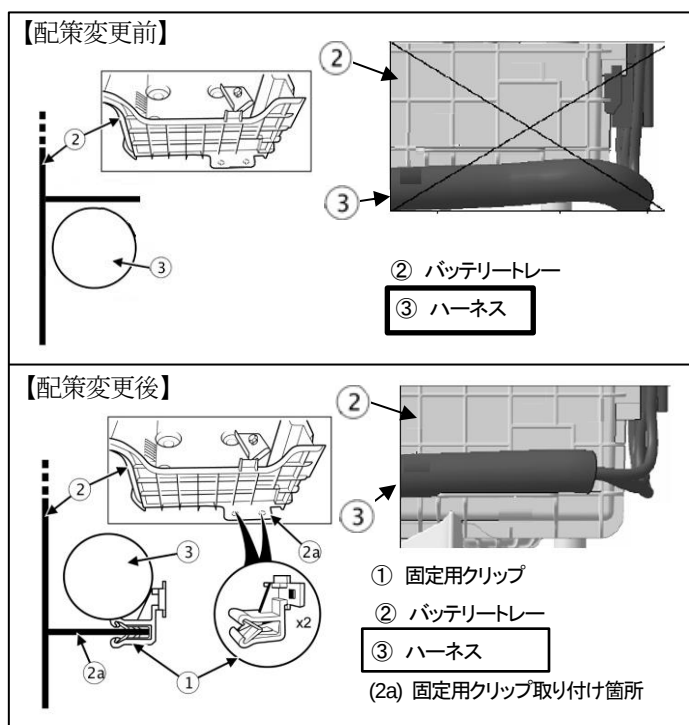


改善箇所説明図

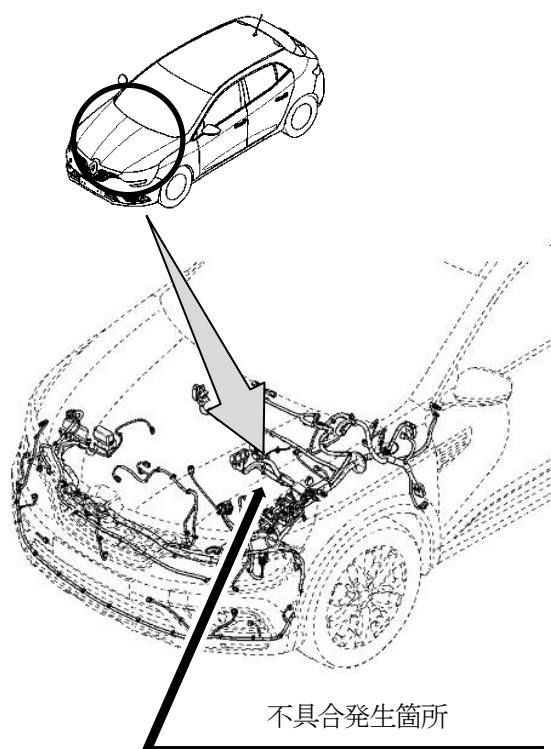

注: は、点検し配策を変更、被膜が損傷している場合は交換を行う部品を示す。

バッテリー用ハーネスの配策が不適切なため、トランスミッションマウントと当該ハーネスが干渉し、被膜が損傷することがある。そのため、ハーネスがショートし、ヒューズが切れるとともに警告灯が点灯して、最悪の場合、走行中にエンジンが停止するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、バッテリーハーネスの配索を変更し、クリップで固定する。なお、当該ハーネスに損傷がある場合は、当該ハーネスを新品に交換し、配策を変更してクリップで固定する。

識別

ハーネスの配策と固定用クリップの取り付けの有無を容易に確認できるため、ペイント等による識別は行わない。