


改善箇所説明図

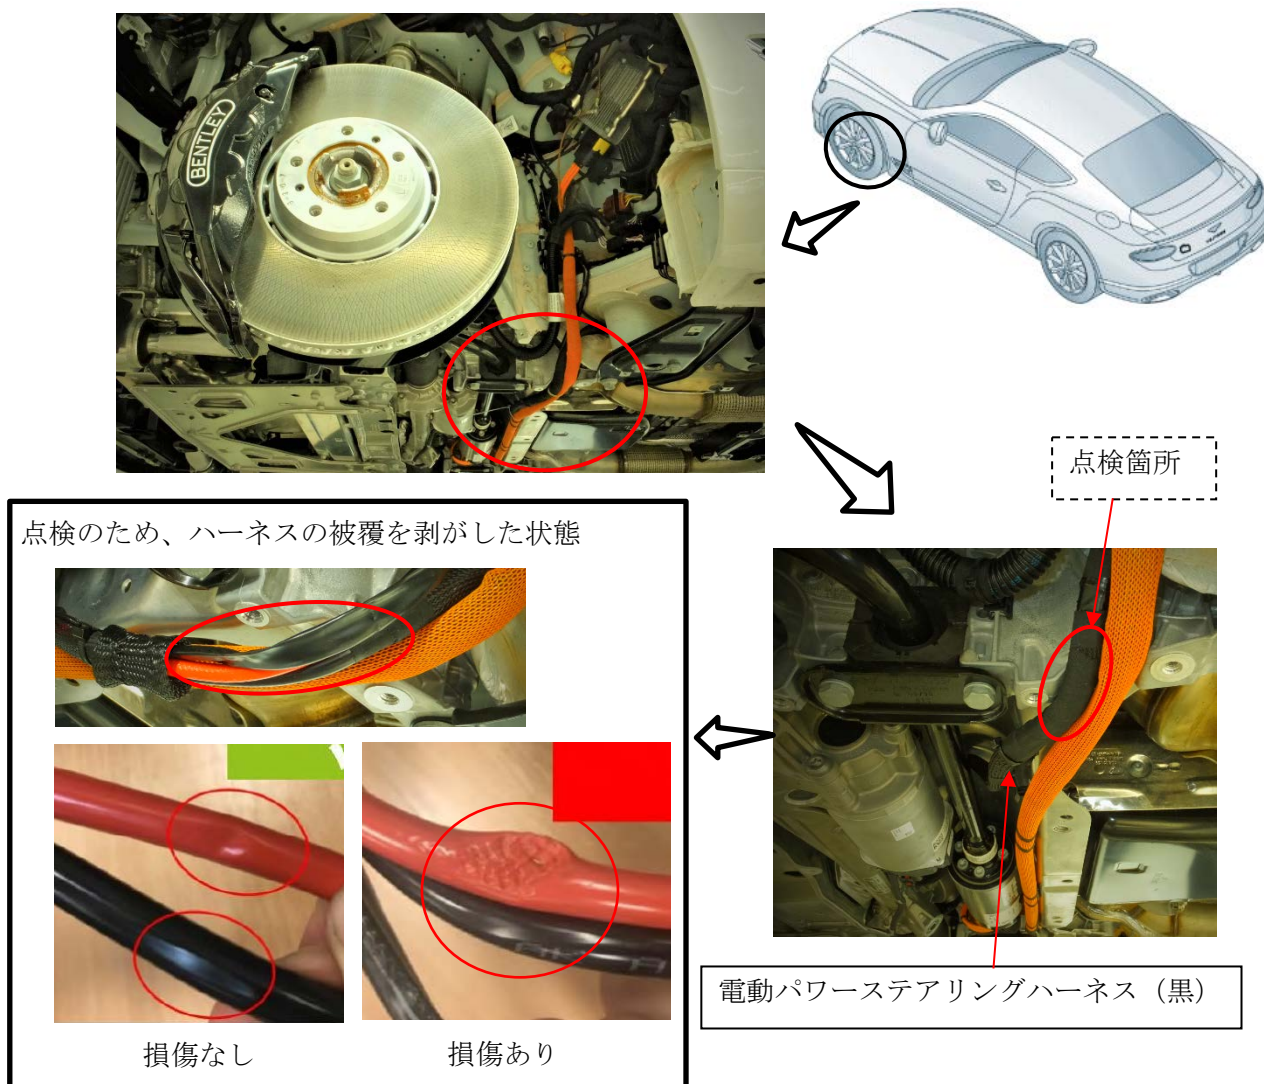

注意： は点検し、損傷している場合は交換するハーネスを示す

は点検する箇所を示す。

不具合の内容

電動パワーステアリング装置において、電気配線の配策が不適切なため、当該配線がサスペンションフレームとアンダーパネルの間に挟まれているものがある。そのため、走行時の振動等で被覆が削れ、サスペンションフレームに短絡することで警告灯が点灯し、ステアリングのアシスト機能が失われ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、電気配線の配策状態を点検し、不適切なものは適切な配策へ修正する。なお、ハーネスが挟まれて損傷しているものは、ハーネスを新品に交換する。

識別

改善後は、フロントサブフレームに赤色のペイントを行い識別とする。