


改善箇所説明図

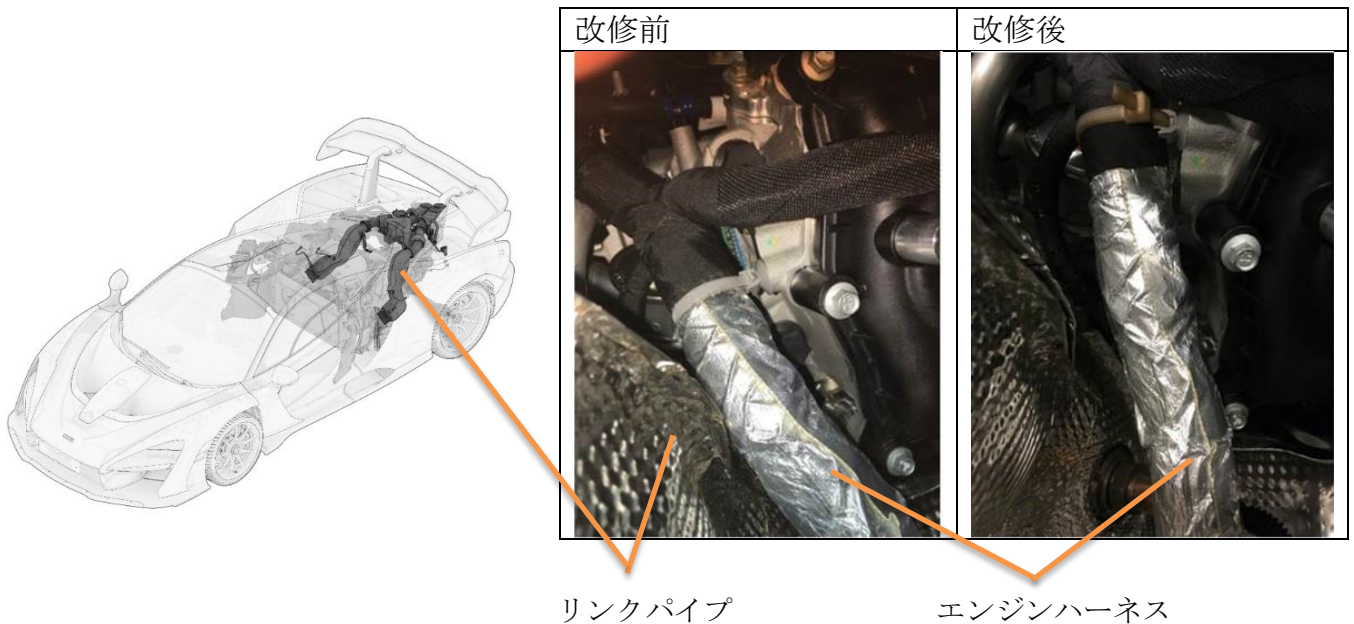

改善箇所

エンジンハーネスの配策が不適切なため、エンジンハーネスとリンクパイプのヒートシールドが接触しているものがある。そのため、車両振動によりエンジンハーネスが損傷し、警告灯が点灯して、最悪の場合、走行中にエンストする、または、触媒が過熱されて火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、エンジンハーネスを適切な配策に変更する。なお、エンジンハーネスが損傷している場合は、当該ハーネスを新品に交換する。

改善の識別

改善を完了した車両の後部サービスハッチ内側にマーカーで白色の印をつける。