


改善箇所説明図



図：左ハンドル仕様

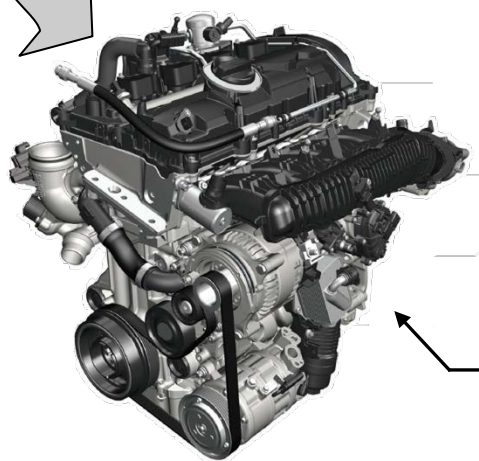

基準不適合発生箇所

エンジン

不具合の内容

直列4気筒エンジンにおいて、バランスシャフト軸受の圧入荷重が不足しているため、エンジンの熱や振動により軸受が外れることがある。そのため、異音が発生するとともにエンジンが破損するおそれがある。

改善の内容

全車両、エンジンを良品に交換する。

識別：左フロントドア、ロワヒンジのボルトの頭に白ペイントを塗布する。

注) は、交換する部品を示す。