


改善箇所説明図

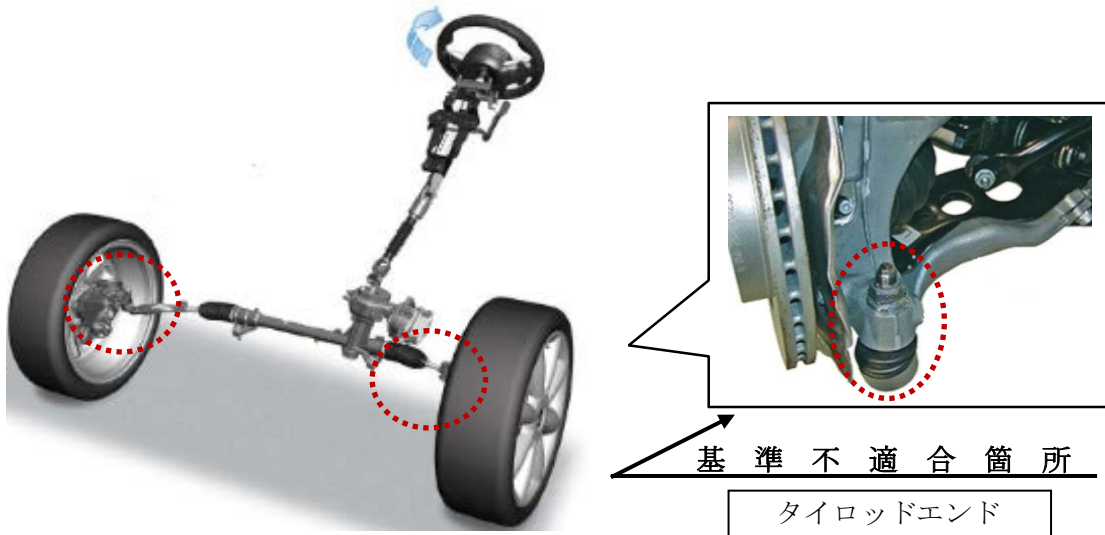

左ハンドル車で図示



基準不適合の内容

電動パワーステアリングのステアリングギアにおいて、製造機器の管理が不適切なため、タイロッドエンドにワッシャーが取り付けられていないものがある。そのため、タイロッドエンドが摩耗し、最悪の場合、タイロッドが破損して操舵性が失われるおそれがある。

改善の内容

全車両、左右のタイロッドエンドを点検し、当該ワッシャーが取り付けられていない場合は、タイロッドエンドを良品と交換する。

識別：左リアドア ロアヒンジ取り付けボルト（下側）の頭に白ペンを塗布する。

注) は、交換する部品を示す。