


改善箇所説明図

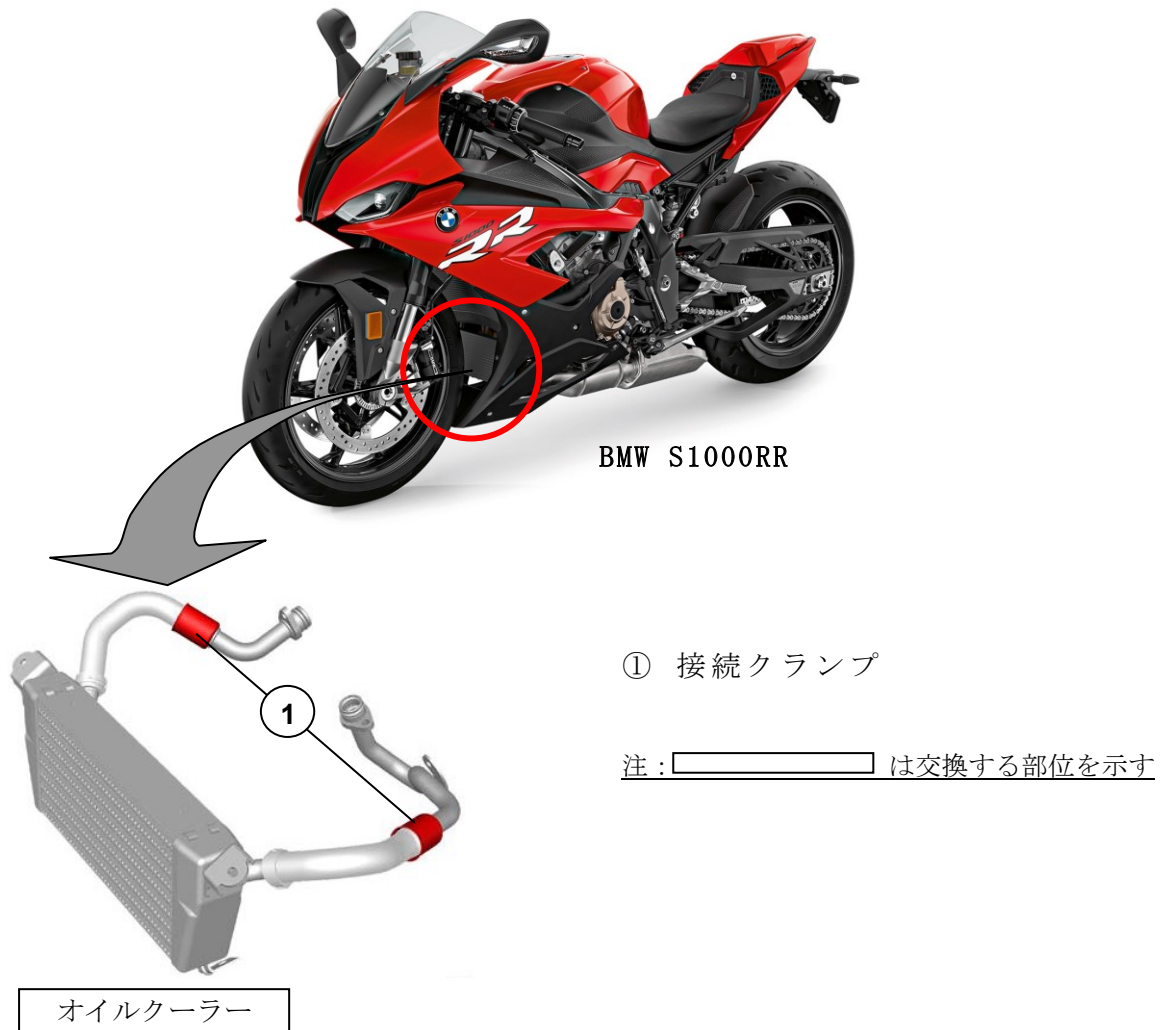

基準不適合発生箇所

エンジンのオイルクーラーにおいて、オイルホースとオイルパイプの接続クランプの形状が不適切なため、接続クランプ内でホースに亀裂が発生するものがある。そのため、油圧により当該部位よりエンジンオイルが漏れ、最悪の場合、漏れたオイルがリアタイヤに付着し、走行安定性を損なうおそれがある。

改善措置の内容

全車両、オイルクーラーを対策品に交換する。

識別

オイルクーラー左側面に白ペイントマークを付ける。

