


改善箇所説明図

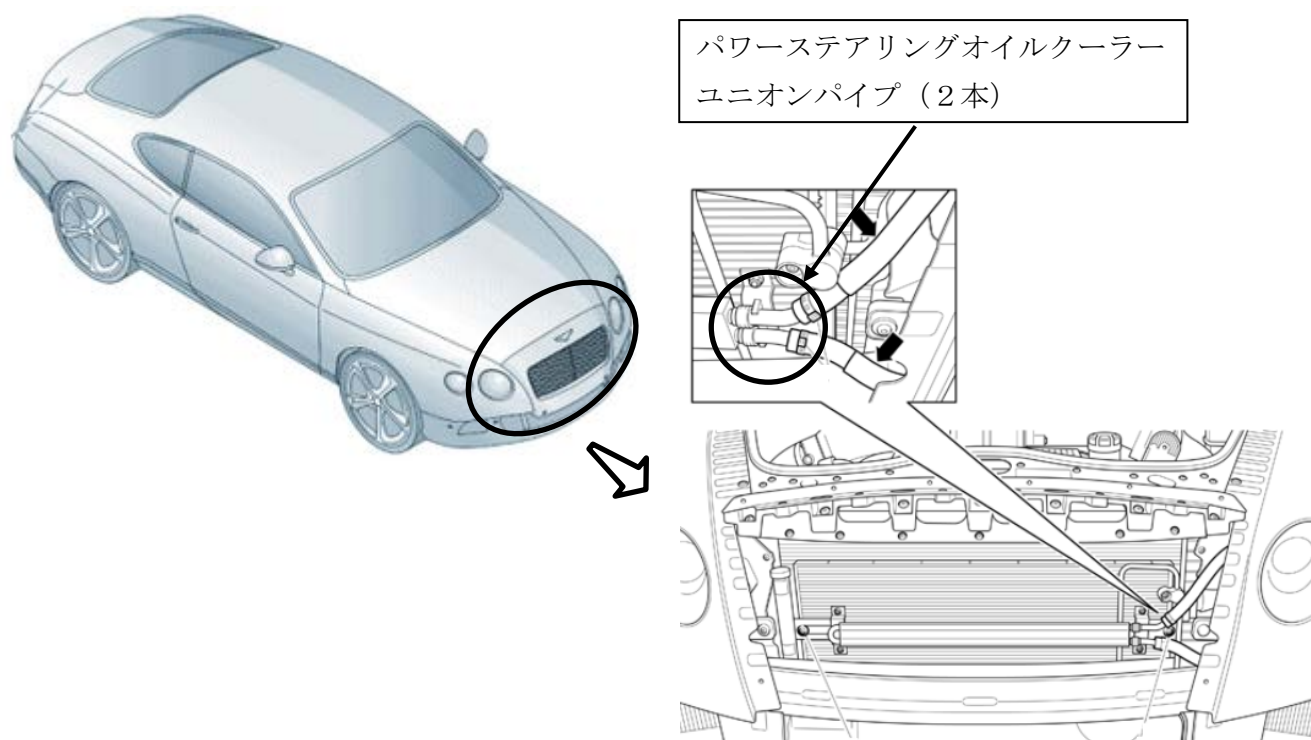

注意: は交換する部品を示す。

不具合の内容

パワーステアリングオイルクーラーにおいて、製造指示が不適切なため、ユニオンパイプ先端のパイプ抜け止め部が正しく加工されていない。そのため、高い油圧が掛かった時にホースが外れ、パワーステアリングシステムオイルが流出してステアリングのアシスト機能が失われ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、パワーステアリングオイルクーラーのユニオンパイプを良品に交換する。

識別

改善後は、エンジンインテークマニホールド前方に赤色のペイントを行い識別とする。