

改善箇所説明図



図：左ハンドル仕様



基準不適合発生箇所

トランスミッション
ワイヤーハーネス

注) は、点検を実施し修正する部品を示す。

不具合の内容

トランスミッションワイヤーハーネスにおいて、取り回し指示が不適切なため、トランスミッションとの隙間が小さくなっているものがある。そのため、トランスミッションの熱により被覆が溶損し、最悪の場合、短絡すると駆動系統の警告灯が点灯、エマージェンシーモードに移行して走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、トランスミッションワイヤーハーネスを点検し、取り回しが不適切なものは必要に応じて修正する。

識別：左フロントドア、ロワヒンジのボルトの頭に白ペイントを塗布する。