

改善箇所説明図



不具合の内容

ヘッドライトコントロールユニットにおいて、工程管理が不適切なため、基板の組み付け時にセラミックコンデンサが損傷しているものがある。

そのため、車両振動や熱負荷により基板が短絡し、短絡が複数回検知されるとターンインジケーターを含むヘッドライトが不灯となるおそれがある。

改善の内容

全車両、該当するヘッドライトコントロールユニットを良品に交換する。

識別：左フロントドアロアヒンジ取り付けボルト（下側）の頭に白ペンを塗布する。

注) は、良品に交換する部品を示す。