

改善箇所説明図



注： は交換部品を示す

原動機オイル回路において、製造工程管理が不適切なため、オイルリリーフバルブゴムと内部金属の接着が不十分なものがある。そのため、当該ゴムが剥がれてオイル回路が詰まり、最悪の場合、エンジンオイル供給不足によりエンジンが破損するおそれがある

改善の内容

全車両、オイルリリーフバルブを対策品に交換する。

対策後の識別：交換後、車台番号打刻脇に黄色ペイントと外-3008 のステッカーを貼付する。