

改善箇所説明図



注意: は交換する部品を示す。

不具合の内容

3列目左右両シートのシートベルト上部アンカーにおいて、取付ボルト軸部の寸法が不足しているため、当該ボルトをボディパネルに対して十分に締結できていない。そのため、車両衝突時に当該ボルトがボディパネルから外れ、乗員を適切に拘束することができないおそれがある。

改善の内容

全車両、3列目左右両シートのシートベルト上部アンカー取付ボルトを対策品に交換する。

識別

改善後は、フューエルリッド内側に赤色のペイントを行い識別とする。