


改善箇所説明図

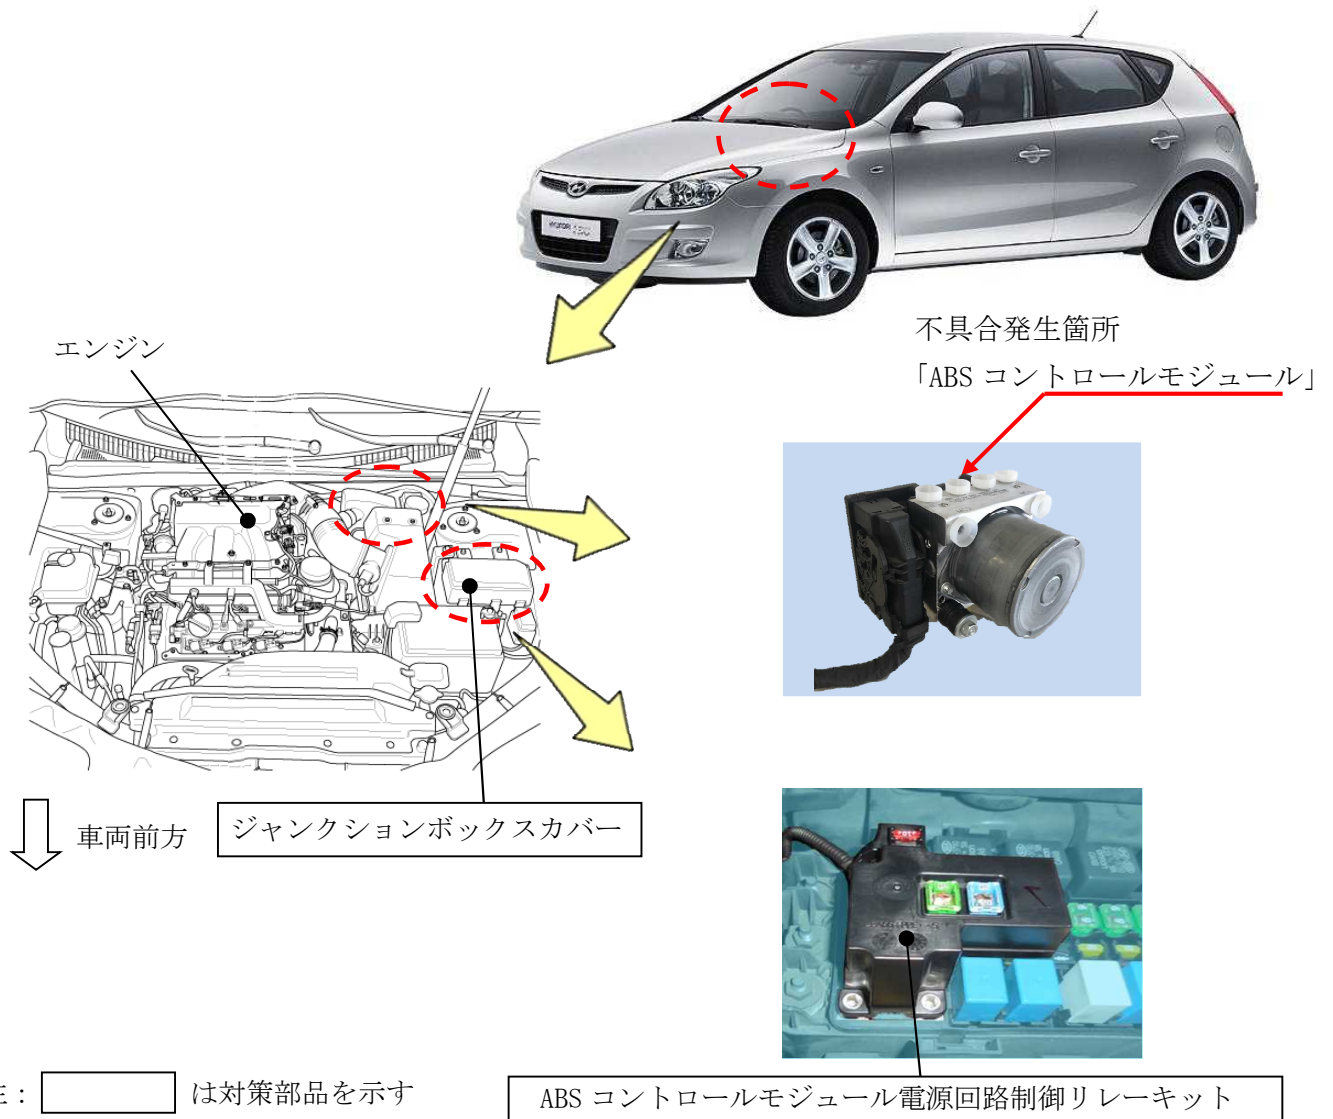

ABS コントロールモジュールにおいて、回路設計が不適切なため、エンジン OFF 時に常時電源が供給されている。そのため、コネクター部が過熱、溶損し、ハーネスが焼損して、最悪の場合、車両火災に至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、ジャンクションボックスカバー内に電源回路制御リレーを追加し、当該カバーを対策品に交換する。

識別：運転者席ドア開口部のドアロックストライカー下に黄色シールを貼付ける。